



دوره کشوری بدو استخدام هنر آموزان الکتروتکنیک

(کابل کشی و سیم پیچی ماشینهای الکتریکی – محاسبات ترانسفورماتور)

ارائه توسط: علی بوبه رژ

محاسبات ترانسفورماتور

1- مشخص کردن پارامترهای مورد نیاز: V_1, V_2, I_2

2- یافتن توان ظاهری ورودی:




$$\begin{cases} S_2 = V_2 I_2 \\ S_1 = \frac{S_2}{\eta} \end{cases}$$

محاسبات ترانسفورماتور

3- تعیین سطح مقطع و نوع هسته:

$$S_{Fe} = k\sqrt{S_1} \Rightarrow S'_{Fe} = \frac{S_{Fe}}{K_{Fe}}$$

$$EI \leq 30\sqrt{S_{Fe}}$$

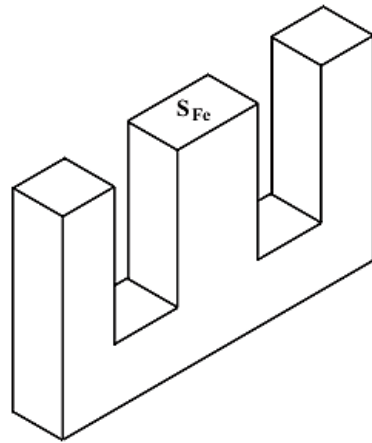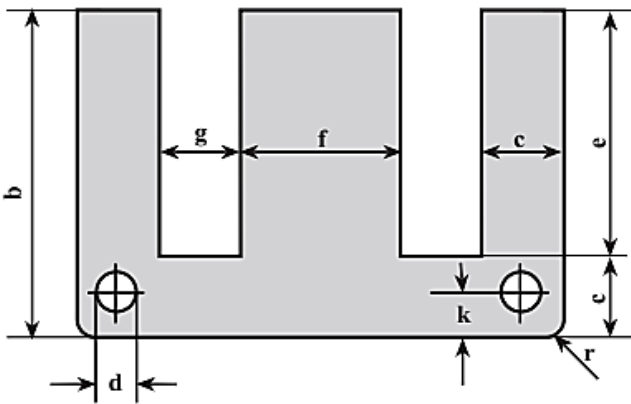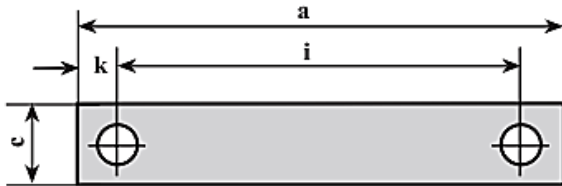

$$b = \frac{2}{3}a, \quad c = \frac{1}{6}a, \quad e = \frac{1}{2}a, \quad f = \frac{1}{3}a, \quad g = \frac{2}{3}a$$

	EI ۲۰	EI ۲۶	EI ۴۲	EI ۴۸	EI ۵۴	EI ۶۰	EI ۶۶	EI ۷۵	EI ۷۸	EI ۸۴a	EI ۸۴b	EI ۹۶	EI ۱۰۵	EI ۱۲۰	EI ۱۳۵	EI ۱۵۰
a	۳۰	۳۶	۴۲	۴۸	۵۴	۶۰	۶۶	۷۵	۷۸	۸۴	۸۴	۹۶	۱۰۵	۱۲۰	۱۳۵	۱۵۰
b	۲۰	۲۴	۲۸	۳۲	۳۶	۴۰	۴۴	۵۰	۵۲	۵۶	۵۶	۶۴	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰
c	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲/۵	۱۳	۱۴	۱۴	۱۶	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵
d	-	-	۳/۵	۳/۵	۳/۵	۳/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۵/۵	۵/۵	۶/۸	۷/۸
e	۱۵	۱۸	۲۱	۲۴	۲۷	۳۰	۳۳	۳۷/۵	۳۹	۴۲	۴۲	۴۸	۵۲/۵	۶۰	۶۷/۵	۷۵
f	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲	۲۵	۲۶	۲۸	۲۸	۳۲	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰
g	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲/۵	۱۳	۱۴	۱۴	۱۶	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵
h	۱۰/۵	۱۲/۵	۱۴/۸	۱۶/۸	۱۸/۸	۲۱	۲۳	۲۶	۲۷/۵	۲۹/۵	۳۳/۵	۳۳/۵	۳۷	۴۱/۷	۴۷/۷	۵۱/۷
i	-	-	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۲/۵	۶۵	۷۰	۷۰	۸۰	۸۷/۵	۱۰۰	۱۱۲/۵	۱۲۵
k	-	-	۳/۵	۴	۴/۵	۵	۵/۵	۶/۲۵	۶/۵	۷	۷	۸	۹	۱۰	۱۱/۲۵	۱۲/۵
L _E	۶۰	۷۲	۸۴	۹۶	۱۰۸	۱۲۰	۱۳۲	۱۵۰	۱۵۶	۱۶۸	۱۶۸	۱۹۲	۲۱۵	۲۴۰	۲۷۰	۳۰۰
r	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۵	۶	۶
s	۰/۵ تا ۰/۱			۰/۵ یا ۰/۳۵												

h - ضخامت استاندارد ورقه‌ها

L_E - طول متوسط خطوط قوا

S - ضخامت هر ورق


محاسبات ترانسفورماتور

4- تعیین ضخامت هسته و تعداد ورقها:

$$b = \frac{2}{3}a, \quad c = \frac{1}{6}a, \quad e = \frac{1}{2}a, \quad f = \frac{1}{3}a, \quad g = \frac{2}{3}a$$

$$\text{ضخامت هسته} = \frac{S'_{Fe}}{f}$$

$$\text{تعداد ورقها} = \frac{\text{ضخامت هسته}}{\text{ضخامت هر ورق}}$$

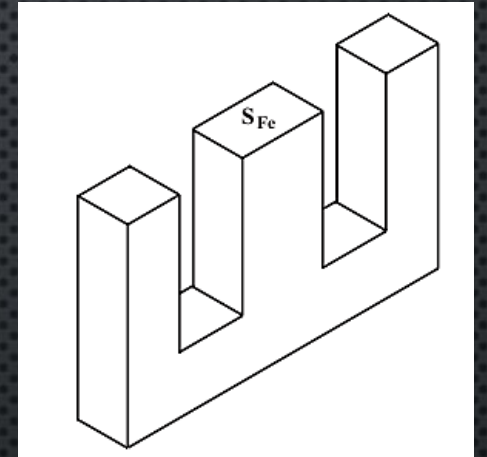

$$N_V = \frac{10^8}{4/44 \times f \times B_m \times S_{Fe}}$$

$$N_V = \frac{37/5}{S_{Fe} [Cm^2]} \text{ هسته مرغوب}$$

$$N_V = \frac{45}{S_{Fe} [Cm^2]} \text{ هسته معمولی}$$

5- محاسبه دور بر ولت:

محاسبات ترانسفورماتور

6- محاسبه تعداد دور اولیه و ثانویه:

$$N_1 = N_V \times V_1 \times \left(1 - \frac{\% \Delta V}{2}\right)$$

$$N_2 = N_V \times V_2 \times \left(1 + \frac{\% \Delta V}{2}\right)$$

$$N_1 = N_V \times V_1$$

$$N_2 = N_V \times V_2 \times (1 + \% \Delta V)$$

قدرت ترانس VA	۵	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۷۵۰	۱۰۰۰	۱۵۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	۳۵۰۰
درصد افت ولتاژ ΔU	۲۰	۱۷	۱۴	۱۲	۱۰	۹	۸	۷/۵	۷	۶/۵	۵	۴	۳	۲	۵	۱

7- محاسبه قطر سیم اولیه و ثانویه:

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \Rightarrow \begin{cases} d_1 = 1.13 \sqrt{\frac{I_1}{J}} \\ d_2 = 1.13 \sqrt{\frac{I_2}{J}} \end{cases}$$


قدرت VA	۰-۵۰	۵۰-۱۰۰	۱۰۰-۲۰۰	۲۰۰-۵۰۰	۵۰۰-۱۰۰۰	۱۰۰۰-۲۰۰۰	۲۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰
چگالی جریان $\frac{A}{mm^2}$	۴	۳/۵	۳	۲/۵	۲	۱/۷۵	۱/۵	۱

محاسبات ترانسفورماتور

8- چک کردن جا شدن سیم ها

$$\left\{ \begin{array}{l} F_1 = \frac{N_1}{(m / \text{لایه}^2)} \\ F_2 = \frac{N_2}{(m / \text{لایه}^2)} \end{array} \right. \Rightarrow F_T = 1.35(F_1 + F_2) \Rightarrow g \times e \geq F_T$$


قطر سیم mm	قطر سیم با لاک mm	سطح مقطع سیم mm ²	وزن سیم gr/m	مقاومت سیم /m	تعداد دور در هر Cm ²
0.5	0.62	0.020	0.19	8.94	2000
0.6	0.75	0.028	0.27	6.21	1500
0.7	0.85	0.039	0.37	4.56	1100
0.8	0.95	0.050	0.48	3.49	900
0.9	1.08	0.064	0.60	2.76	700
1.0	1.15	0.079	0.74	2.23	600
1.1	1.2	0.095	0.85	1.84	500
1.2	1.4	0.115	1.05	1.55	400
1.3	1.5	0.133	1.20	1.32	360
1.4	1.6	0.154	1.42	1.14	320
1.5	1.7	0.177	1.64	0.99	280
1.6	1.8	0.211	1.86	0.87	250
1.7	1.9	0.227	2.10	0.773	225
1.8	2.0	0.254	2.35	0.689	200
1.9	2.1	0.284	2.60	0.619	180
2.0	2.2	0.314	2.89	0.557	165
2.1	2.3	0.346	3.30	0.507	150
2.2	2.4	0.38	3.50	0.460	140
2.3	2.5	0.42	3.90	0.422	130
2.4	2.6	0.45	4.25	0.388	120
2.5	2.7	0.49	4.60	0.357	110
2.6	2.85	0.52	4.95	0.330	102

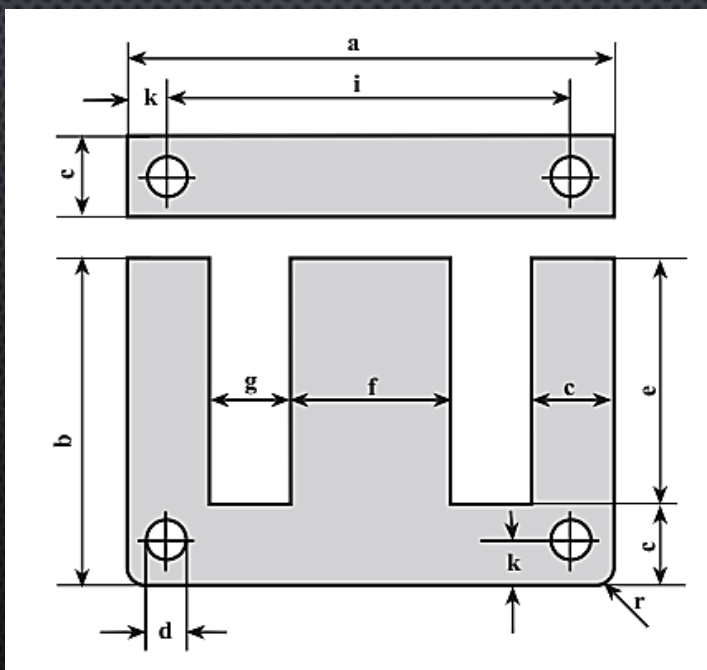

0.27	0.295	0.057	0.523	0.306	950
0.28	0.305	0.062	0.571	0.285	870
0.29	0.315	0.066	0.612	0.266	800
0.30	0.32	0.071	0.645	0.248	770
0.32	0.35	0.080	0.740	0.218	690
0.35	0.38	0.096	0.890	0.1824	580
0.37	0.40	0.108	0.994	0.1622	520
0.40	0.42	0.126	1.160	0.1396	450
0.45	0.48	0.159	1.480	0.1102	370
0.50	0.52	0.196	1.820	0.0894	300
0.55	0.59	0.238	2.200	0.0728	250
0.60	0.62	0.282	2.62	0.0621	210
0.65	0.69	0.324	2.97	0.0526	180
0.70	0.72	0.385	3.42	0.0455	160
0.75	0.79	0.444	3.95	0.0395	140
0.80	0.82	0.504	4.48	0.0348	120
0.85	0.89	0.568	5.05	0.0309	110
0.90	0.92	0.626	5.66	0.0275	100
0.95	0.99	0.709	6.31	0.0247	90
1.00	1.06	0.786	7.00	0.0222	81
1.10	1.16	0.950	8.46	0.0185	75
1.20	1.26	1.131	10.09	0.0155	56
1.30	1.36	1.327	11.8	0.0132	48
1.40	1.46	1.529	13.7	0.01140	40
1.50	1.56	1.770	15.75	0.0099	33
1.60	1.66	2.011	17.9	0.0088	25
1.70	1.76	2.270	20.2	0.0077	20
1.80	1.86	2.545	22.6	0.0069	17
1.90	1.96	2.825	25.2	0.0062	15
2	2.07	3.122	28.00	0.0056	12
2.5	2.57	4.908	42.7	0.0036	7
3	3.08	7.070	62.9	0.0025	-

محاسبات ترانسفورماتور


8- چک کردن جا شدن سیم ها

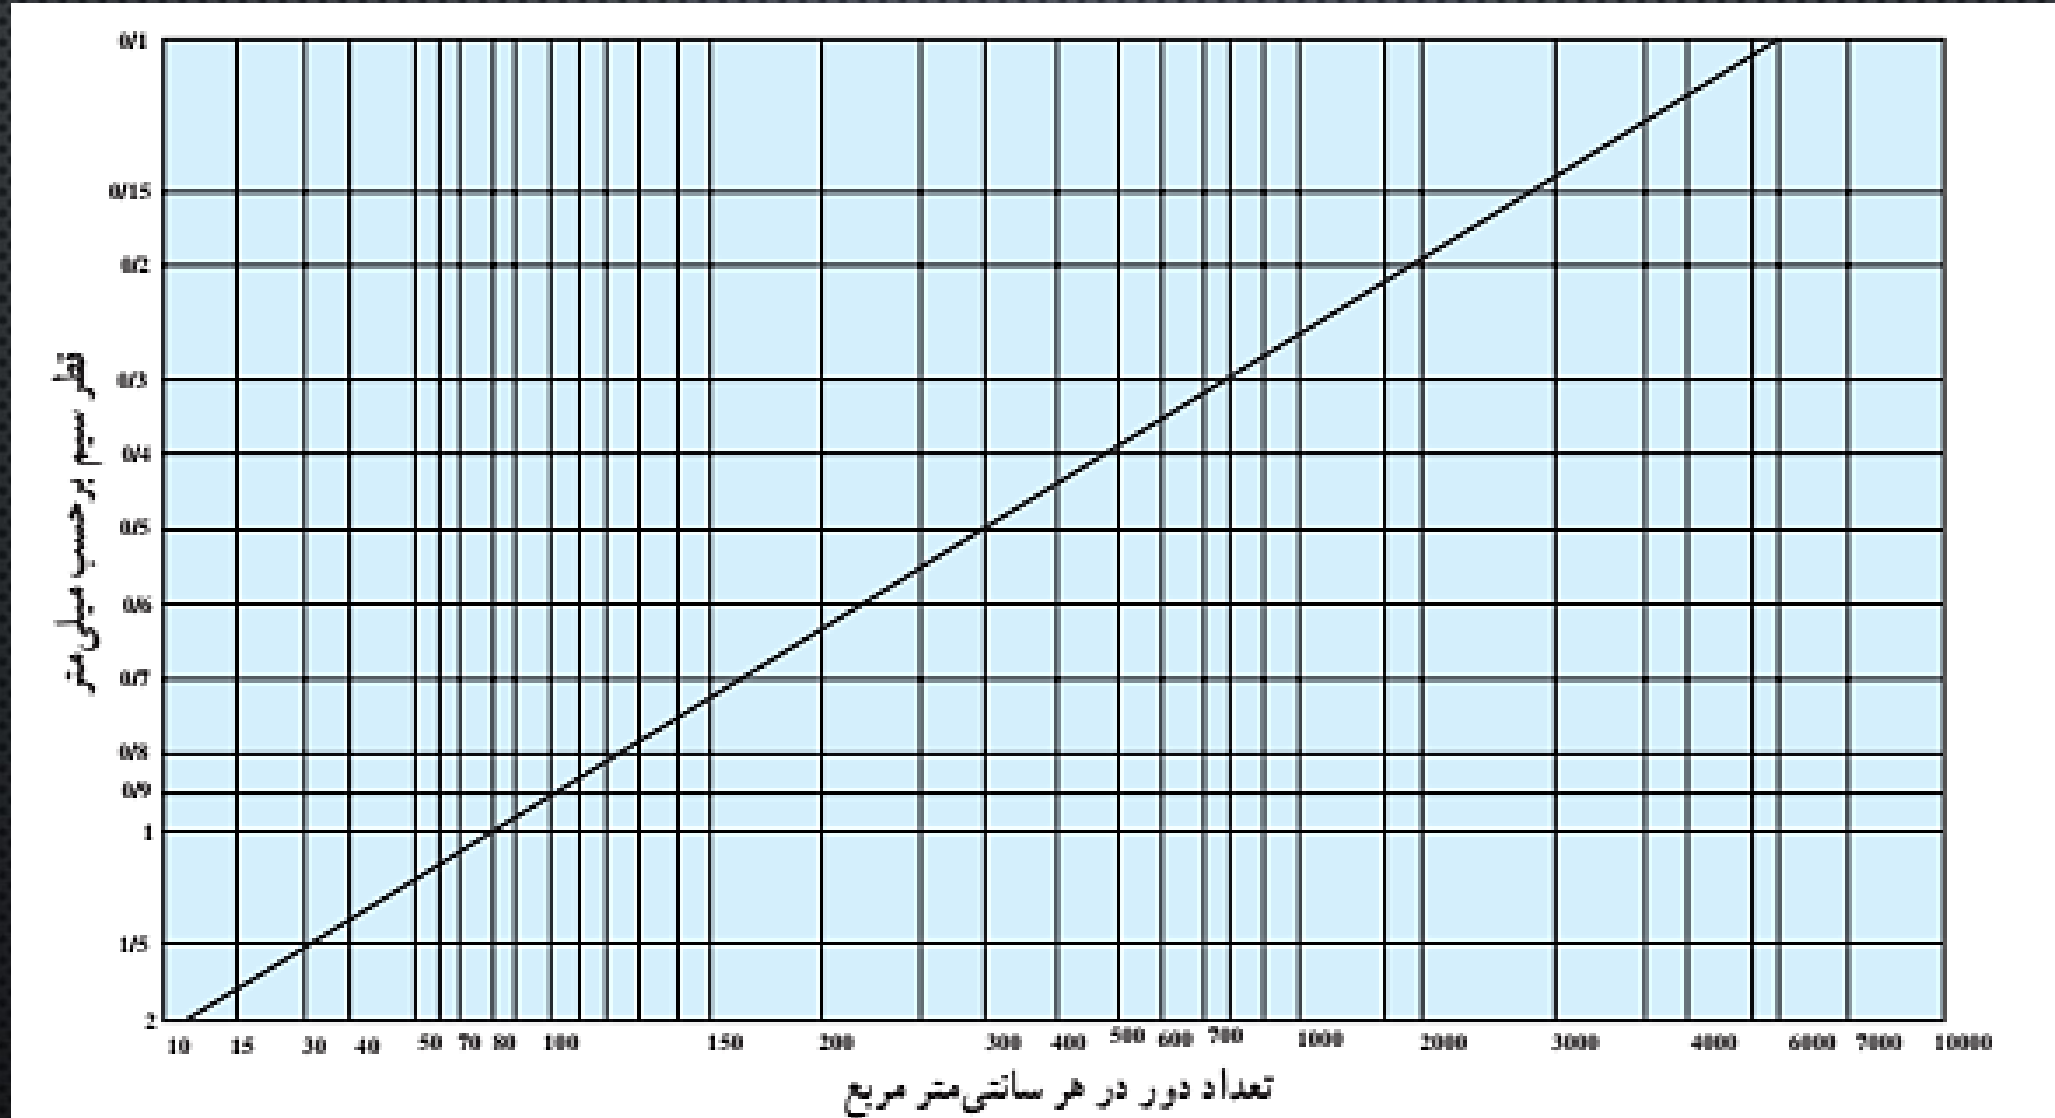

فرقره

نوع	a (mm)	b (mm)	h (mm)	I (mm)
EI 30	19.5	10.5	10.5	14.5
EI 38	25.1	13.3	13.6	18.7
EI 42	27.2	14.5	14.8	20.5
EI 48	31.2	16.5	16.8	23.5
EI 54	35.2	18.5	18.8	26.5
EI 60	39.1	20.6	21	29
EI 66	43.1	22.6	24.7	32
EI 78	51.1	26.6	27.5	38
EI 84 a	55.1	28.6	29.5	41
EI 84 b	55.1	28.6	43.5	41
EI 92 a	67.4	23.6	24.5	47
EI 92 b	67.4	23.6	33.5	47
EI 96 a	62.4	32.6	37.5	50
EI 96 b	62.4	32.6	45.7	50
EI 96 c	62.4	32.6	59.7	50
EI 106 a	75.5	29.6	33.5	55
EI 106 b	75.4	29.6	46.5	55

EI 120 a	77.5	40.8	41.7	59
EI 120 b	77.5	40.8	53.7	59
EI 120 c	77.5	40.8	73.7	59
EI 130 a	92	35.7	37.7	69
EI 130 b	92	35.7	47.7	69
EI 140 a	97	51	49.6	73.5
EI 140 b	97	51	66.6	73.5
EI 140 c	97	51	92.6	73.5
EI 150 a	107	40.7	41.6	79
EI 150 b	107	40.7	51.7	79
EI 150 c	107	40.7	61.7	79
EI 170 a	121	45.7	56.7	94
EI 170 b	121	45.7	66.7	94
EI 170 c	121	45.7	76.7	94
EI 195 a	136	56.5	57.7	124
EI 195 b	136	56.5	70.7	124
EI 195 c	136	56.5	85.7	124
EI 231 a	159	66.5	64.7	143
EI 231 b	159	66.5	80.7	143
EI 231 c	159	66.5	99.7	143

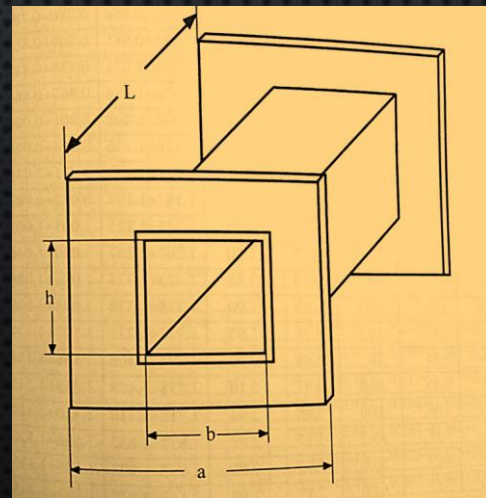

مثال

یک ترانسفورماتور یک‌فاز با ولتاژ اولیه ۲۲۰ ولت و ولتاژ ثانویه ۶ ولت و جریان ثانویه ۴ آمپر مورد نیاز است. چگالی هسته ۱۲۰۰۰ گوس و فرکانس شبکه برق ۵۰ هرتز است. محاسبات لازم برای ساخت این ترانسفورماتور را، از قبیل انتخاب ورق‌ها، تعداد دور سیم‌پیچ اولیه و ثانویه و قطر سیم‌پیچ اولیه و ثانویه انجام دهید.

$$V_1 = 220\text{v}, V_2 = 6\text{v}, I_2 = 4\text{A} \Rightarrow S_2 = V_2 I_2 = 6 \times 4 = 24(\text{V.A})$$

$$S_1 = \frac{S_2}{\eta} = \frac{24}{0.9} = 26.67(\text{V.A})$$

$$S_{Fe} = 1.2\sqrt{S_1} = 1.2\sqrt{26.67} = 6.2\text{cm}^2$$


$$S'_{Fe} = 1.1S_{Fe} = 1.1 \times 6.2 = 6.82\text{cm}^2$$

مثال

$$EI \leq 30\sqrt{S_{Fe}} = 30\sqrt{6.2} = 74.6 \Rightarrow EI = 66$$

	EI ٣٠	EI ٣٦	EI ٤٢	EI ٤٨	EI ٥٤	EI ٦٠	EI ٦٦	EI ٧٥
a	٣٠	٣٦	٤٢	٤٨	٥٤	٦٠	٦٦	٧٥
b	٢٠	٢٤	٢٨	٣٢	٣٦	٤٠	٤٤	٥٠
c	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢/٥
d	—	—	٣/٥	٣/٥	٣/٥	٣/٥	٤/٥	٤/٥
e	١٥	١٨	٢١	٢٤	٢٧	٣٠	٣٣	٣٧/٥
f	١٠	١٢	١٤	١٦	١٨	٢٠	٢٢	٢٥
g	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢/٥
h	١٠/٥	١٢/٥	١٤/٨	١٦/٨	١٨/٨	٢١	٢٣	٢٦
i	—	—	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥	٦٢/٥
k	—	—	٣/٥	٤	٤/٥	٥	٥/٥	٦/٢٥
L _E	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	١٣٢	١٥٠
r	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
s	٠/٥	٠/١						

$$h = \frac{S'_{Fe}}{f} = \frac{6.82 \times 100 \text{ mm}^2}{22} = 31 \text{ mm}$$

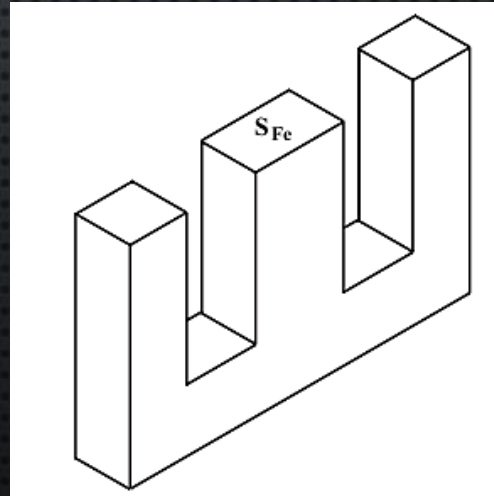

$$\text{تعداد ورق} = \frac{31}{0.5} = 62$$

مثال

$$n = \frac{37.54}{S_{Fe}} = \frac{37.54}{6.2} = 6.05 \Rightarrow \begin{cases} N_1 = nV_1 = 6.05 \times 220 = 1331 \\ N_2 = nV_2(1 + \Delta V\%) = 6.05 \times 6(1 + 0.014) = 36.8 \approx 37 \end{cases}$$

$$\begin{cases} d_1 = 1.13 \sqrt{\frac{I_1}{J}} = 1.13 \sqrt{\frac{0.12}{4}} = 0.196 \approx 0.2 \text{ mm} \\ d_2 = 1.13 \sqrt{\frac{I_2}{J}} = 1.13 \sqrt{\frac{4}{4}} = 1.13 \approx 1.20 \end{cases}$$

مثال

$$\left\{ \begin{aligned} F_1 &= \frac{N_1}{(m / \text{cm}^2)} = \frac{1331}{1650} = 0.81 \text{cm}^2 \\ F_2 &= \frac{N_2}{(m / \text{cm}^2)} = \frac{37}{56} = 0.66 \text{cm}^2 \end{aligned} \right.$$

$$\Rightarrow F_T = 1.35(F_1 + F_2) = 1.35(0.81 + 0.66) = 1.98 \text{cm}^2 \Rightarrow g \times e = 1.1 \times 3.3 = 3.63 \text{mm}^2 \geq F_T = 1.98$$

قطر سیم mm	قطر سیم با لاک mm	سطح مقطع سیم mm ²	وزن سیم gr/m	مقاومت سیم - /m	تعداد دور در هر Cm ²
۰/۰۵	۰/۰۶۲	۰/۰۰۲۰	۰/۰۱۹	۸/۹۴	۲۰۰۰۰
۰/۰۶	۰/۰۷۵	۰/۰۰۲۸	۰/۰۲۷	۶/۲۱	۱۵۰۰۰
۰/۰۷	۰/۰۸۵	۰/۰۰۳۹	۰/۰۳۷	۴/۵۶	۱۱۰۰۰
۰/۰۸	۰/۰۹۵	۰/۰۰۵۰	۰/۰۴۸	۳/۴۹	۹۰۰۰
۰/۰۹	۰/۱۰۸	۰/۰۰۶۴	۰/۰۶۰	۲/۷۶	۷۰۰۰
۰/۱۰	۰/۱۱۵	۰/۰۰۷۹	۰/۰۷۴	۲/۲۳	۶۰۰۰
۰/۱۱	۰/۱۲	۰/۰۰۹۵	۰/۰۸۵	۱/۸۴	۵۰۰۰
۰/۱۲	۰/۱۴	۰/۰۱۱۵	۰/۱۰۵	۱/۵۵	۴۰۰۰
۰/۱۳	۰/۱۵	۰/۰۱۳۳	۰/۱۲۰	۱/۳۲	۳۶۰۰
۰/۱۴	۰/۱۶	۰/۰۱۵۴	۰/۱۴۳	۱/۱۴	۳۲۰۰
۰/۱۵	۰/۱۷	۰/۰۱۷۷	۰/۱۶۴	۰/۹۹	۲۸۰۰
۰/۱۶	۰/۱۸	۰/۰۲۱۱	۰/۱۸۶	۰/۸۷	۲۵۰۰
۰/۱۷	۰/۱۹	۰/۰۲۲۷	۰/۲۱۰	۰/۷۷۳	۲۲۵۰
۰/۱۸	۰/۲۰	۰/۰۲۵۴	۰/۲۳۵	۰/۶۸۹	۲۰۰۰
۰/۱۹	۰/۲۱	۰/۰۲۸۴	۰/۲۶۰	۰/۶۱۹	۱۸۰۰
۰/۲۰	۰/۲۲	۰/۰۳۱۴	۰/۲۸۹	۰/۵۵۷	۱۶۵۰
۱/۲۰	۱/۲۶	۱/۱۳۱	۱۰/۰۹	۰/۱۵۵	۵۶

	EI ۳۰	EI ۳۶	EI ۴۲	EI ۴۸	EI ۵۴	EI ۶۰	EI ۶۶
a	۳۰	۳۶	۴۲	۴۸	۵۴	۶۰	۶۶
b	۲۰	۲۴	۲۸	۳۲	۳۶	۴۰	۴۴
c	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
d	—	—	۳/۵	۳/۵	۳/۵	۳/۵	۴/۵
e	۱۵	۱۸	۲۱	۲۴	۲۷	۳۰	۳۳
f	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲
g	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
h	۱۰/۵	۱۲/۵	۱۴/۸	۱۶/۸	۱۸/۸	۲۱	۲۳
i	—	—	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵
k	—	—	۳/۵	۴	۴/۵	۵	۵/۵
L _E	۶۰	۷۲	۸۴	۹۶	۱۰۸	۱۲۰	۱۳۲
r	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
s	۰/۵	تا	۰/۱				

مثال (حل کتاب)

یک ترانسفورماتور یک فاز با ولتاژ اولیه ۲۲۰ ولت و ولتاژ ثانویه ۶ ولت و جریان ثانویه ۴ آمپر مورد نیاز است. چگالی هسته ۱۲۰۰۰ گوس و فرکانس شبکه برق ۵۰ هرتز است. محاسبات لازم برای ساخت این ترانسفورماتور را، از قبیل انتخاب ورق‌ها، تعداد دور سیم‌پیچ اولیه و ثانویه و قطر سیم‌پیچ اولیه و ثانویه انجام دهید.

$$V_1 = 220 \text{ V}, \quad V_2 = 6 \text{ V} \rightarrow P_2 = V_2 \times I_2 = 6 \times 4 = 24 \text{ V.A}$$

$$S = 1/2 \sqrt{P_2} = 1/2 \sqrt{24} = 5/9 \text{ Cm}^2 \quad \text{سطح حقیقی آهن}$$

$$N_V = \frac{37/5}{S} = \frac{37/5}{5/9} = 6/36 \quad \text{دور بر ولت}$$

$$N_1 = V_1 \times N_V = 220 \times 6/36 = 1400 \quad \text{دور}$$

$$N_2 = V_2 \times N_V \times (1 + \Delta V \%)$$

از جدول شکل ۶۸-۳ افت ولتاژ تقریباً ۱۴٪ می‌باشد.

$$N_2 = 6 \times 6/36 \times (1 + 0/014) = 37 \quad \text{دور}$$

$$A_1 = \frac{I_1}{J}, \quad I_1 = \frac{P_1}{V_1}, \quad P_1 = \frac{P_2}{\eta}$$

راندمان (η) را به طور متوسط ۹۰٪ در نظر می‌گیرند.

$$P_1 = \frac{24}{0/9} = 26/6 \text{ VA} \rightarrow I_1 = \frac{26/6}{220} = 0/12 \quad A \rightarrow A_1 = \frac{I_1}{J}$$

از جدول ۴ چگالی جریان برابر $J = 4 \text{ A/mm}^2$ است.

$$A_1 = \frac{I_1}{J} = \frac{0/12}{4} = 0/03 \text{ mm}^2 \rightarrow d_1 = 1/13 \sqrt{A_1} = 1/13 \sqrt{0/03} = 0/20 \text{ mm}$$

$$A_2 = \frac{I_2}{J} = \frac{4}{4} = 1 \text{ mm}^2 \rightarrow d_2 = 1/13 \sqrt{A_2} = 1/13 \sqrt{1} = 1/13 \text{ mm}$$

$$\text{نوع } EI \leq 30 \sqrt{S} \leq 30 \sqrt{5/9} = 73$$

نوع EI استاندارد از جدول شکل ۶۶-۳، EI۶۶ می‌باشد که در آن $f = 22 \text{ mm}$ است و ضخامت هسته برابر است با:

$$\text{عدد } EI = \frac{26/81}{0/5} \approx 54 \rightarrow \text{تعداد ورق} = \frac{S}{f} = \frac{5/9 \times 10^2 \text{ mm}^2}{22 \text{ mm}} = 26/81 \text{ mm}$$

ترانسفورماتور با چند سیم پیچ

$$U_{11} = 220^V \text{ و } U_{12} = 380^V$$

$$U_{21} = 12^V \text{ و } I_{21} = 1^A$$

$$U_{22} = 24^V \text{ و } I_{22} = 0.8^A$$


$$U_{23} = 110^V \text{ و } I_{23} = 0.5^A$$

$$P_T = U_{21} \times I_{21} + U_{22} \times I_{22} + U_{23} \times I_{23}$$

$$P_T = 12 \times 1 + 24 \times 0.8 + 110 \times 0.5$$

$$= 86.2 \text{ VA}$$

$$P_{S_1} = \frac{86.2}{0.89} = 96.85 \approx 97 \text{ ولت آمپر}$$

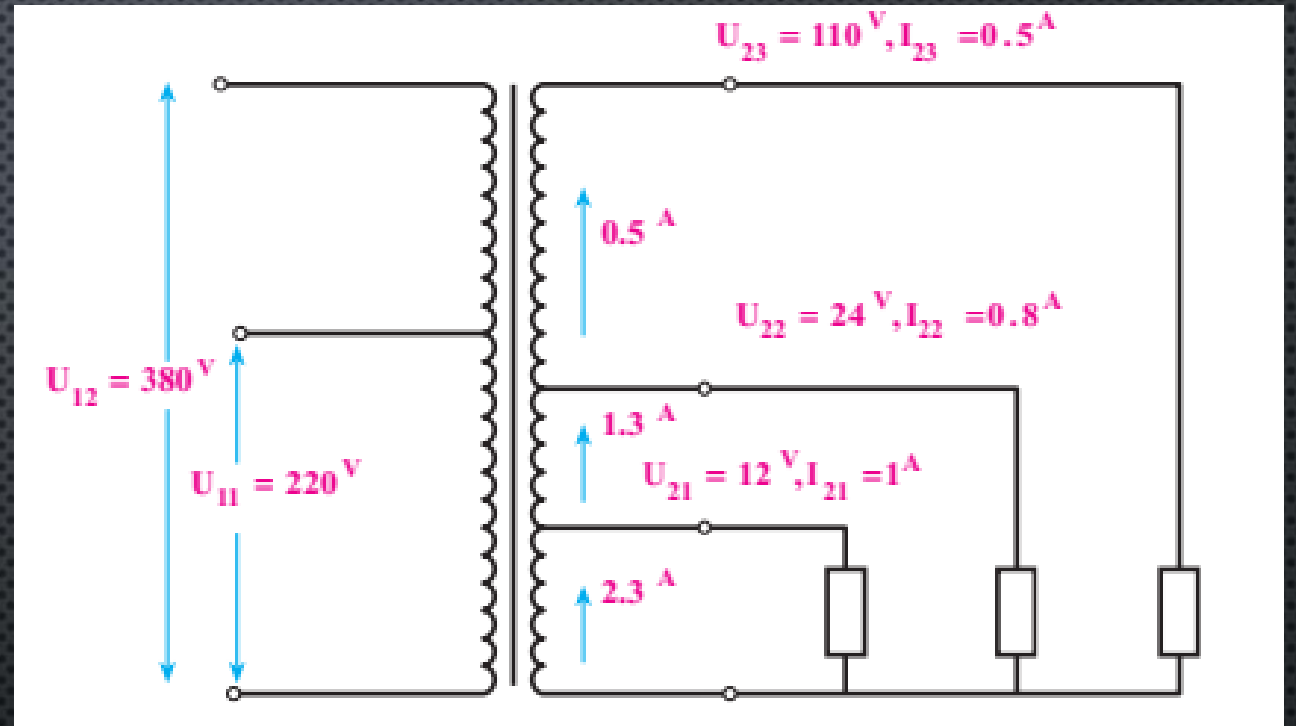


$$S_{Fe} = 1/2 \sqrt{P_{S_1}} = 1/2 \sqrt{97} = 11.8 \text{ cm}^2$$

سطح مقطع ظاهری هسته برابر است با:

$$S'_{Fe} = \frac{S_{Fe}}{K_{Fe}} = \frac{11.8}{0.9} = 13.1 \text{ cm}^2$$

ترانسفورماتور با چند سیم پیچ

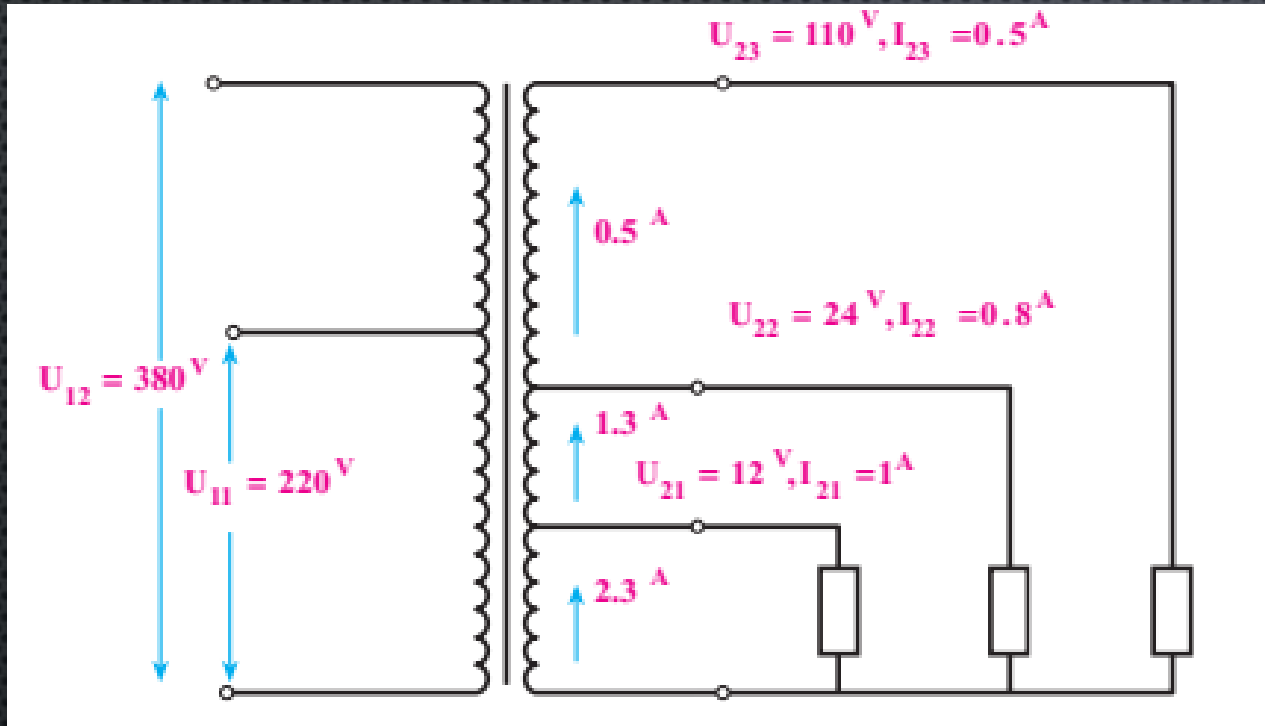

قدرت ترانس VA	۵	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۷۵۰	۱۰۰۰	۱۵۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	۳۵۰۰
درصد افت ولتاژ ΔU	۲۰	۱۷	۱۴	۱۲	۱۰	۹	۸	۷/۵	۷	۶/۵	۵	۴	۳	۲	۵	۱

$$n = \frac{37/54}{S} = \frac{37/54}{11/8} = 3/18 \frac{\text{دور}}{\text{ولت}}$$

$$N_{11} = n \times V_{11} (1 - \% \Delta V_1) = 3/18 \times 220 \times (1 - 0/06) = 658 \text{ دور}$$

$$N_{12} = n \times V_{12} (1 - \% \Delta V_1) = 3/18 \times 380 \times (1 - 0/06) = 1135/9 \approx 1136$$

$$N_{21} = n \times U_{21} (1 + \Delta U_{\%}) = 3/18 \times 12 \times$$

$$(1 + \frac{3/5}{100}) \approx 38 \text{ دور}$$

$$N_{22} = n \times U_{22} (1 + \Delta U_{\%})$$

$$N_{22} = 3/18 \times 24 \times (1 + \frac{3/5}{100}) \approx 77 \text{ دور}$$

$$N_{23} = n \times U_{23} (1 + \Delta U_{\%}) = 3/18 \times 110 \times$$

$$(1 + \frac{3/5}{100}) = 362 \text{ دور}$$

ترانسفورماتور با چند سیم پیچ

قدرت VA	۰-۵۰	۵۰-۱۰۰	۱۰۰-۲۰۰	۲۰۰-۵۰۰	۵۰۰-۱۰۰۰	۱۰۰۰-۲۰۰۰	۲۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰
چگالی جریان $\frac{A}{mm^2}$	۴	۳/۵	۳	۲/۵	۲	۱/۷۵	۱/۵	۱

$$I_{11} \Rightarrow \frac{P_1}{U_{11}} = \frac{97}{220} = 0/44 A$$

$$I_{12} \Rightarrow \frac{P_1}{U_{12}} = \frac{97}{380} = 0/25 A$$

$$d_{11} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{11}}{J}} = 1/13 \sqrt{\frac{0/44}{3/5}}$$

$$= 0/40 mm$$

$$d_{12} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{12}}{J}} = 1/13 \sqrt{\frac{0/25}{3/5}}$$

$$= 0/30 mm$$

$$d_{21} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{21} + I_{22} + I_{23}}{J}}$$

$$d_{21} = 1/13 \sqrt{\frac{1 + 0/8 + 0/5}{3/5}} = 0/91 mm \rightarrow 0/90$$


$$d_{22} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{22} + I_{23}}{J}}$$

$$d_{22} = 1/13 \sqrt{\frac{0/8 + 0/5}{3/5}} = 0/68 mm \rightarrow 0/70$$

$$d_{23} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{23}}{J}}$$

$$d_{23} = 1/13 \sqrt{\frac{0/5}{3/5}}$$

از جدول
 $= 0/43 mm \Rightarrow 0/45 mm$ میلی متر

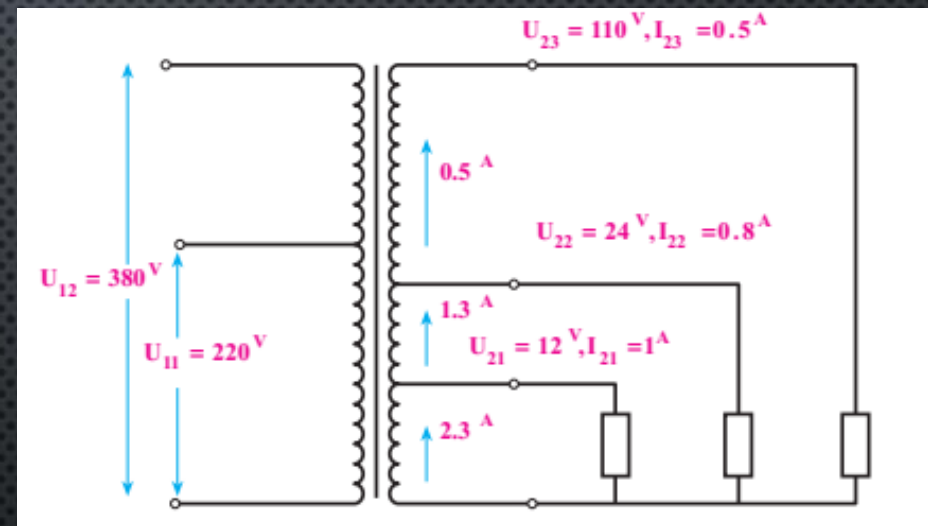

ترانسفورماتور با چند سیم پیچ

$$d_{11} = 0/40 \xrightarrow{\text{از جدول}} 45 \cdot \frac{\text{دور}}{\text{cm}^2} \Rightarrow$$

$$F_{11} = \frac{658}{45} = 1/46 \text{ cm}^2$$

$$d_{12} = 0/30 \xrightarrow{\text{از جدول}} 77 \cdot \frac{\text{دور}}{\text{cm}^2} \Rightarrow$$

$$F_{12} = \frac{478}{77} = 0/62 \text{ cm}^2$$

$$d_{21} = 0/90 \xrightarrow{\text{از جدول}} 100 \cdot \frac{\text{دور}}{\text{cm}^2} \Rightarrow$$

$$F_{21} = \frac{38}{100} = 0/38 \text{ cm}^2$$

$$d_{22} = 0/70 \xrightarrow{\text{از جدول}} 160 \cdot \frac{\text{دور}}{\text{cm}^2} \Rightarrow$$

$$F_{22} = \frac{39}{160} = 0/24 \text{ cm}^2$$

$$d_{23} = 0/45 \xrightarrow{\text{از جدول}} 370 \cdot \frac{\text{دور}}{\text{cm}^2} \Rightarrow$$

$$F_{23} = \frac{285}{370} = 0/77 \text{ cm}^2$$

$$F_T = 1/35 \times F$$

$$F = F_{11} + F_{12} + F_{21} + F_{22} + F_{23}$$

$$F = 1/46 + 0/62 + 0/38 + 0/24 + 0/77 \\ = 3/47 \text{ cm}^2$$

$$F_T = 1/35 \times 3/47 = 4/68 \text{ cm}^2$$

با مراجعه به جدول ۶-۲ ورق (EIV8) که پنجره‌ی آن

دارای ابعاد $e = 3/9$ و $g = 1/3$ سانتی‌متر است، به دست می‌آید.

$$g \times e \geq 4/68$$

$$3/9 \times 1/3 = 5/07 > 4/68 \text{ cm}^2$$

$$N = 478$$

$$d = 0.30 \text{ mm}$$

$$N = 285$$

$$d = 0.45 \text{ mm}$$

$$N = 39$$


$$d = 0.70 \text{ mm}$$

$$N = 658$$

$$d = 0.40 \text{ mm}$$

$$N = 38$$

$$d = 0.90 \text{ mm}$$

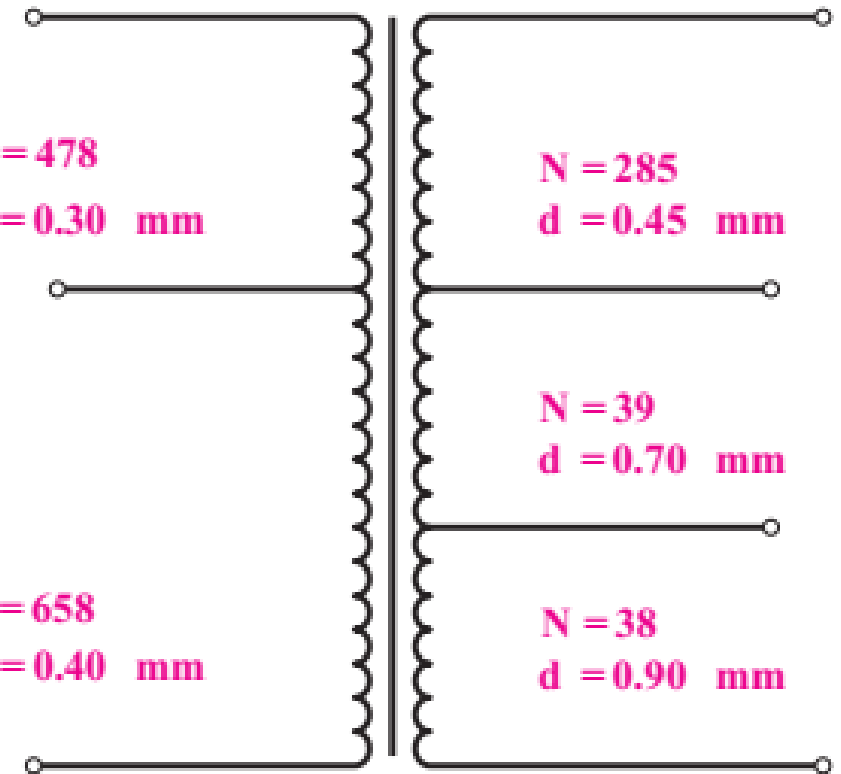

اتوترانسفورماتور


$$S_{Auto} = V_H I_H = V_L I_L \Rightarrow S_T = \frac{V_H - V_L}{V_H} S_{Auto} \Rightarrow S_{Fe} = 1.2 \sqrt{S_T}$$

تفاوتها نسبت به محاسبات
ترانسفورماتور معمولی:

$$\eta = 100\% \Rightarrow S_1 = S_2$$

$$I_C = I_L - I_H \Rightarrow d_C = 1.13 \sqrt{\frac{I_C}{J}}$$

$$\Delta V_{Auto} = \frac{\Delta V}{2}$$

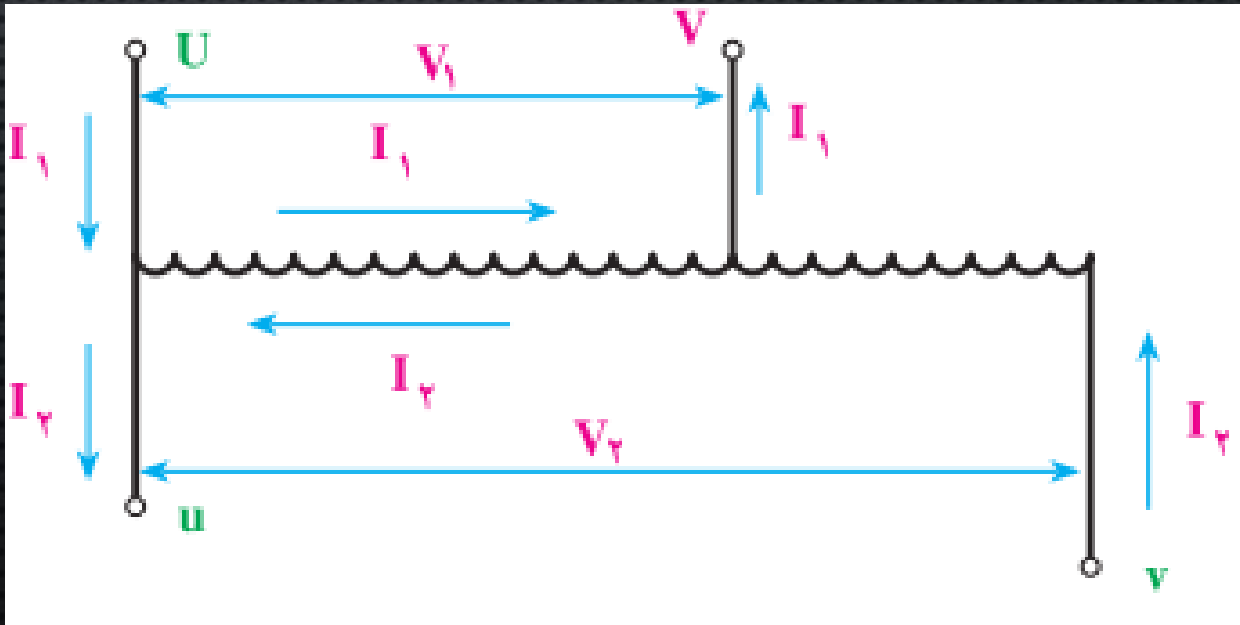

ترانس سه فاز کوچک

$$S_{Fe} = 1.2 \sqrt{S_{ph}}$$

تفاوتها نسبت به محاسبات
ترانسفورماتور معمولی:

$$n = \begin{cases} \frac{37.54}{S_{Fe}} \Leftrightarrow \text{bank transformer} \\ \frac{33.5}{S_{Fe}} \Leftrightarrow \text{Integrated transformer} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} N_1 = nV_{1ph} \\ N_2 = nV_{2ph}(1 + \Delta V\%) \end{cases}$$

$$d = 1.13 \sqrt{\frac{I_{ph}}{J}}$$