


# فایل آپدیت کتاب ماشین ۲

## مثالهای اضافه شده:

صفحه ۱۶

### مثال دکتری ۱۴۰۰ (نقطه کار ثابت ترانسفورماتور)

سیم پیچ ترانسفورماتور تک فاز شکل زیر از یک منبع سینوسی ثابت تغذیه می شود. نقطه کار ترانسفورماتور روی منحنی  $B-H$  نیز در همان شکل نشان داده شده است. هرگاه قدرمطلق امپدانس  $Z$  به آرامی از ۱۰ اهم به ۱ اهم کاهش یابد، نقطه کار چگونه تغییر می کند؟ مقاومت اهمی سیم پیچ اولیه قابل چشم پوشی است.

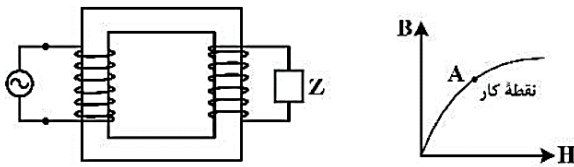

(۱) تغییر نمی کند

(۲) به سمت مبدا حرکت می کند.

(۳) به سمت اشباع حرکت می کند.


بسته به سلفی یا خازنی بودن  $Z$  می تواند در هر یک از دو جهت حرکت کند.

به طور کلی نقطه کار ترانسفورماتور وابسته به بار وصل شده نمی باشد (شار ماکزیمم از بی باری تا بار کامل ثابت است). در نتیجه گزینه ۱ صحیح است.

صفحه ۲۰

### مثال دکتری ۱۴۰۰ (جمع آثار در ترانسفورماتور)

سیم پیچ اولیه یک ترانسفورماتور تک فاز ایده آل ۲۰۰ دور دارد. در سمت ثانویه آن تعداد دورها بین  $A$  و  $B$  برابر ۶۰۰ و بین  $B, C$  برابر ۴۰۰ دور است. مقاومتی بین  $A, C$  وصل است و ۱۰ کیلو وات توان مصرف می کند. به علاوه بار  $2000 \angle 45^\circ$  اهم بین نقطه  $A, B$  متصل است. اگر ولتاژ دو سر سیم پیچ اولیه ۲ کیلو ولت باشد، مقدار جریان اولیه چند آمپر است؟

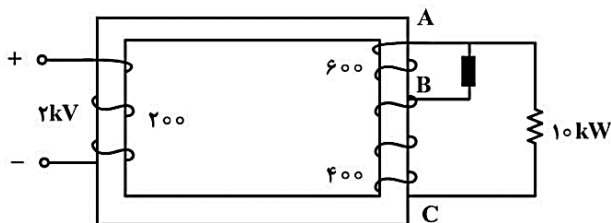

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{2000}{V_2} = \frac{200}{1000} \Rightarrow V_2 = 1000V$$

$$\frac{V_1}{V_3} = \frac{N_1}{N_3} \Rightarrow \frac{2000}{V_3} = \frac{200}{600} \Rightarrow V_3 = 6000V$$

قانون اهم در امپدانس بين A,B

$$I_3 = \frac{V_3}{Z_3} = \frac{6000}{2000 \angle 45^\circ} = 3 \angle -45^\circ$$

در نتیجه:

$$S_3 = V_3 I_3^* = 6000 \times 3 \angle 45^\circ = 18000 \angle 45^\circ = 12728 + j12728$$

$$S_T = S_2 + S_3 = 1000 \angle 0 + 18000 \angle 45^\circ = 22728 + j12728$$


پس جریان کل برابر است با:

$$|I| = \left| \frac{S}{V} \right| = \frac{\sqrt{22728^2 + 12728^2}}{2000} = 13.02A$$

صفحه ۲۰

### مثال تالیفی (ترانس سه سیم پیچ با چند ساق)

در شکل زیر اگر به ترمینالهای سیم پیچ ۲۰۰ دور یک مقاومت ۱۰ اهم و به ترمینالهای سیم پیچ ۱۰۰ دوری یک سلف ۲۵ اهمی متصل گردد جریان سیم پیچ ۴۰۰ دوری که به ولتاژ ۴۰۰ ولت متصل است چقدر می گردد؟ (سیم پیچهای ترانسفورماتور ایده آل هستند و از افت آمپر دور در کل هسته صرف نظر گردد).

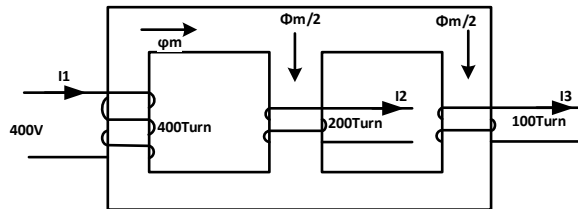

$$2.5 + j0.25 \text{ (۴)}$$

$$2.5 - j0.25 \text{ (۳)}$$

$$5 + j0.5 \text{ (۲)}$$

$$5 - j0.5 \text{ (۱)}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{400}{V_2} = \frac{400}{\frac{1}{2} \times 200} \Rightarrow V_2 = \frac{400}{4} = 100V \Rightarrow I_2 = \frac{V_2}{R} = \frac{100}{10} = 10A$$

$$\frac{V_1}{V_3} = \frac{N_1}{N_3} \Rightarrow \frac{400}{V_3} = \frac{400}{\frac{1}{2} \times 100} \Rightarrow V_3 = \frac{400}{8} = 50V \Rightarrow I_3 = \frac{V_3}{jX_L} = \frac{50}{j25} = -j2(A)$$


در نتیجه برای یافتن جریان کل از قانون جمع آثار استفاده می کنیم:

$$\begin{cases} \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{\frac{1}{2}N_2} \Rightarrow \frac{10}{I_1} = \frac{400}{\frac{1}{2} \times 200} \Rightarrow I_1 = 2.5(A) \\ \frac{I_3}{I_1} = \frac{N_1}{\frac{1}{2}N_3} \Rightarrow \frac{-j2}{I_1} = \frac{400}{\frac{1}{2} \times 100} \Rightarrow I_1 = -j0.25(A) \end{cases} \Rightarrow I_{total} = 2.5 - j0.25(A)$$

صفحه ۲۱

### مثال دکتری ۱۴۰۰ (انتقال امپدانس و شرط حداکثر توان)

یک ترانسفورماتور ایده آل در سیستم صوتی برای تزویج بار مقاومتی ۶۰ اهم به منبع الکتریکی به کار رفته و با ولتاژ موثر ۶ ولت به صورت سری با مقاومت داخلی ۲۱۶۰ اهم نمایش داده شده است. برای اطمینان از انتقال حداکثر توان با تطبیق امپدانس های بار و منبع، نسبت دور ها و ولتاژ بار به ترتیب، کدام است؟

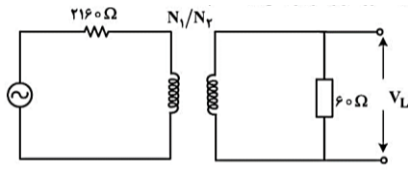

برای انتقال حداکثر توان باید امپدانس ارجاع شده به سمت اولیه با امپدانس منبع برابر باشد، همچنین لازم است نصف ولتاژ منبع روی هر مقاومت بیفتد تا انتقال توان ماکزیمم رخ دهد:


$$60a^2 = 2160 \Rightarrow a = 6$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a \Rightarrow \frac{3}{V_2} = 6 \Rightarrow V_2 = 0.5v$$

صفحه ۲۵

### مثال ارشد ۱۴۰۰ (مدار معادل ترانسفورماتور)

در یک ترانسفورماتور تک فاز، تلفات هسته و نیز شار نشتی در اولیه و ثانویه قابل چشم پوشی است. کدام گزینه نشانگر مدار معادل دقیق این ترانسفورماتور است؟

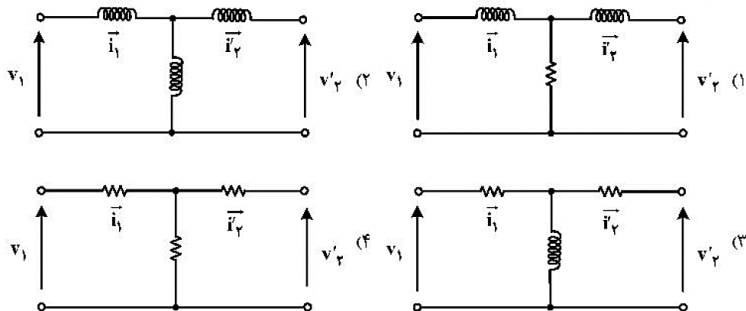

تلفات هسته نداریم در نتیجه RC وجود ندارد، شار نشستی نداریم در نتیجه  $X1, X2$  در مدار معادل حذف می گردد در نتیجه گزینه ۳ صحیح است.

صفحه ۲۸

### مثال دکتری ۱۴۰۰ (آزمایش اتصال کوتاه)

برای یک ترانسفورماتور تک فاز ۴۴۰/۲۲۰ ولت، ۱۱ کیلوولت آمپر، دوبار آزمایش اتصال کوتاه انجام شده است. در هر دو بار، جریان اسمی توسط ترانسفورماتور کشیده شده است. نتایج اندازه گیری آزمایش اول به صورت زیر است:

$$\text{فرکانس } ۲۰ \text{ هرتز، ولتاژ } ۲۲,۵ \text{ ولت، و ضریب توان } \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

آزمایش دوم در فرکانس ۵۰ هرتز انجام شده است. ولتاژ اندازه گیری در این آزمایش چند ولت است؟

$$Z_{eq} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = \frac{22.5}{50} = 0.45 \Omega$$

$$\cos \phi = \frac{R_{eq}}{Z_{eq}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \Rightarrow R_{eq} = \frac{0.45}{2\sqrt{2}} \Omega$$

$$X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2} = \sqrt{0.45^2 - \left(\frac{0.45}{2\sqrt{2}}\right)^2} = \frac{0.45\sqrt{7}}{2\sqrt{2}} \Omega$$

$$X_{eq50Hz} = \frac{50}{20} \times \frac{0.45\sqrt{7}}{2\sqrt{2}} = \frac{1.125\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}$$

$$Z_{eq50Hz} = \sqrt{R_{eq}^2 + X_{eq}^2} = \frac{3}{2\sqrt{2}} \Omega$$

جریانها در هر دو آزمایش برابرند در نتیجه:


$$I_{sc1} = I_{sc2} \Rightarrow \frac{V_1}{Z_{eq1}} = \frac{V_2}{Z_{eq2}} \Rightarrow \frac{22.5}{0.45} = \frac{V_2}{\frac{3}{2\sqrt{2}}} \Rightarrow V_2 = 37.5\sqrt{2}V$$

صفحه ۲۸

### مثال ارشد ۱۴۰۰ (آزمایش اتصال کوتاه)

یک ترانسفورماتور تک فاز با نسبت تبدیل ۲:۱ مفروض است. وقتی که سمت فشار ضعیف اتصال کوتاه و ولتاژ ۳۰ ولت از سمت فشار قوی به آن اعمال می شود. توان مصرفی ۶۰۰ وات و جریان در سمت فشار ضعیف ۸۰ آمپر می شود. اگر سمت فشارقوی اتصال کوتاه شود و ولتاژ ۷,۵ ولت از سمت فشار ضعیف به

آن اعمال شود، توان مصرفی و جریان در طرف فشار قوی به ترتیب چند وات و چند آمپر می شود (راست به چپ)؟

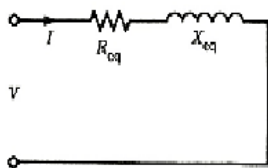

$$R_{eqHV} = \frac{P_{s.c}}{I_{s.cHV}^2} = \frac{600}{40^2} = \frac{3}{8} \Omega \Rightarrow Z_{eqHV} = \frac{V_{s.cHV}}{I_{s.cHV}} = \frac{30}{40} = \frac{3}{4} \Omega$$

$$Z_{eqLV} = Z_{eqHV} \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{16} \Omega$$

$$\Rightarrow Z_{eqLV} = \frac{V_{s.cLV}}{I_{s.cLV}} = \frac{7.5}{I_{s.cLV}} \Rightarrow I_{s.cLV} = 40A \Rightarrow I_{s.cHV} = \frac{40}{2} = 20A$$

$$P_{s.c} = R_{eqHV} I_{s.cHV}^2 = \frac{600}{1600} \times 20^2 = 150W$$

صفحه ۳۳

### مثال دکتری ۱۴۰۰ (شرط راندمان ماکزیمم)

بازده بیشینه یک ترانسفورماتور تکفاز ۹۰ کیلوولت آمپر، ۵۰ هرتز، برابر ۹۰ درصد است، که در نصف بار نامی اتفاق می افتد. تلفات مسی این ترانسفورماتور در بار اسمی چند کیلووات است؟


$$\eta_{max} = \frac{k_m S_n}{k_m S_n + 2P_{Fe}} \Rightarrow 0.9 = \frac{0.5 \times 90}{0.5 \times 90 + 2P_{Fe}} \Rightarrow P_{Fe} = 2.5KW$$

$$k_m = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{cun}}} \Rightarrow 0.5 = \sqrt{\frac{2.5}{P_{cun}}} \Rightarrow P_{cun} = 10KW$$

صفحه ۳۳

### مثال تالیفی (شرط راندمان ماکزیمم)

تغییرات تلفات یک ترانس ۳۰۰ کیلوولت آمپر به صورت زیر است.

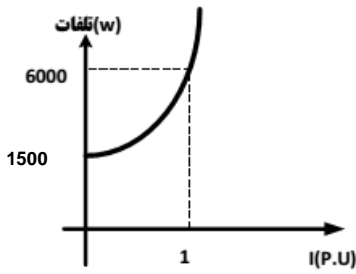

به ازای چه باری بر حسب کیلو ولت آمپر، راندمان این ترانس ماکزیمم است؟

$$\frac{150}{\sqrt{3}} \text{ (۴)}$$

$$\frac{300}{\sqrt{3}} \text{ (۳)}$$

$$\frac{100}{\sqrt{3}} \text{ (۲)}$$

$$100\sqrt{3} \text{ (۱)}$$

با توجه به نمودار داریم:

$$\Delta P_n = 6000W$$

$$P_{Fe} = 1500W$$

$$P_{cun} = 4500W$$

در نتیجه:

$$k_m = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{cun}}} = \sqrt{\frac{1500}{4500}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$S = k_m S_n = \frac{\sqrt{3}}{3} \times 300 = 100\sqrt{3} KVA$$

صفحه ۳۴

### مثال ارشد ۹۹ (بازده شبانه روزی)

یک ترانسفورماتور تک فاز ۱۰ کیلو ولت آمپر مفروض است. تلفات هسته تحت ولتاژ نامی ۱۰۰ وات و تلفات مسی در بار نامی ۲۰۰ وات و منحنی بار روزانه این ترانسفورماتور به صورت زیر است:

۱۰ ساعت با ۷۰ درصد بار نامی و ضریب توان ۰,۸

چهار ساعت بی بار

۱۰ ساعت با ۹۰ درصد بار نامی و ضریب توان ۰,۹

راندمان شبانه روزی ترانسفورماتور چند درصد است؟


$$\eta_{24h} = \frac{\sum_i k_i S_n \cos \phi_i t_i}{\sum_i k_i S_n \cos \phi_i t_i + \sum_i k_i^2 P_{cun} t_i + 24 P_{Fe}}$$

$$\eta_{24h} = \frac{(10^h \times 0.7 \times 0.8 \times 10^K) + (10^h \times 0.9 \times 0.9 \times 10^K)}{(10^h \times 0.7 \times 0.8 \times 10^K) + (10^h \times 0.9 \times 0.9 \times 10^K) + ((10^h \times 0.7^2 \times 200) + (10^h \times 0.9^2 \times 200)) + 24 \times 100}$$

$$\eta_{24h} = 96.47\%$$

### مثال ارشد ۹۹ (محاسبه راندمان)

ثانویه یک ترانسفورماتور تک فاز ۱۰ کیلو ولت آمپر مطابق شکل زیر از دو سیم پیچ مشابه، که موازی هم هستند، تشکیل شده است. ترانسفورماتور با ولتاژ نامی تغذیه می شود و هنگامی که در بار کامل قرار دارد تلفات آهن معادل ۲,۲ کیلو وات و تلفات مس در اولیه و ثانویه به ترتیب ۰,۸ کیلو وات و ۱,۲ کیلو وات می شود. یکی از سیم پیچ های ثانویه مدار باز می شود و اولیه از منبع ولتاژ نامی خود تغذیه می شود. راندمان ترانسفورماتور در حالی که سیم پیچ دیگر ثانویه یک بار را با جریان نامی خود و با ضریب توان واحد تغذیه می کند، چند درصد می شود؟ از مدار معادل تقریبی استفاده کنید.

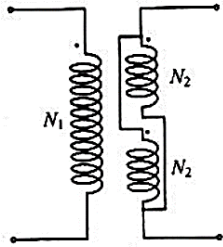

اولا تلفات سیم پیچی ثانویه در کل ۱,۲ کیلووات است در نتیجه تلفات هر سیم پیچ در ثانویه ۰,۶ کیلووات است.

ثانیا تلفات مسی اولیه ۰,۸ کیلووات است در نتیجه تلفات مسی در حالی که یک سیم پیچ ثانویه از مدار خارج شود و بار ثانویه نصف بار نامی باشد، برابر است با:

$$P_{cu1} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 0.8 = 0.2 \text{ KW}$$

در نتیجه تلفات مسی کل برابر است با:

$$P_{cu} = 0.2 + 0.6 = 0.8 \text{ KW}$$

با توجه به صورت سوال، در این حالت توان خروجی نامی نصف توان حالت اولیه است یعنی:

$$S_{n_{new}} = \frac{1}{2} S_{n_{old}} = 5 \text{ KVA}$$

در نتیجه:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{k S_n \cos \phi}{k S_n \cos \phi + k^2 P_{cu} + P_{Fe}} = 62.5\%$$

### مثال دکتری ۹۹) ترکیبی بازده و آزمایشها با ولتاژ و جریان غیر نامی)

نتایج آزمایش های اتصال کوتاه و بی باری یک ترانسفورماتور به شرح زیر است:

بی باری	اتصال کوتاه
$P_{NL} = 0.7 \times 0.8 pu$	$P_{sc} = 0.7 \times 2 pu$
$I_{NL} = 0.7 \times 5 pu$	$I_{sc} = 1.7 pu$
$V_{NL} = 1 pu$	$V_{sc} = 0.7 \times 3 pu$

بازده حداکثر این ترانسفورماتور، در چند درصد بار نامی اتفاق می افتد؟

$$\frac{P_{cun}}{P_{cu}} = \left(\frac{I_n}{I}\right)^2 \Rightarrow \frac{P_{cun}}{0.02} = \left(\frac{1}{1.1}\right)^2 \Rightarrow P_{cun} = \frac{0.02}{1.1^2}$$

$$k_m = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{cun}}} = \sqrt{\frac{0.08}{\frac{0.02}{1.1^2}}} = 1.1 \sqrt{\frac{4}{10}} = \frac{2.2}{\sqrt{10}} = 0.22\sqrt{10} = 22\sqrt{10}\%$$

### مثال دکتری ۹۹) (راندمان)

جریان بی باری یک ترانسفورماتور، که از منبع ولتاژ  $6000 \sin \omega t$  تغذیه می شود، به صورت  $2 \sin(\omega t - \frac{\pi}{3})$  است. بازده این ترانسفورماتور در حالتی که بار  $48$  کیلو وات را با ضریب توان  $0.8$  پس فاز تغذیه می کند،  $80$  درصد است. تلفات ترانسفورماتور هنگامی که بار  $80$  کیلو ولت آمپر را با ضریب توان  $0.6$  پس فاز تغذیه می کند، چند کیلووات است؟

$$P_{o.c} = V_{o.c} I_{o.c} \cos \phi_{o.c} = \frac{1}{2} \times 6000 \times 2 \times \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = 3000W = 3KW$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{Fe} + P_{cu}} \Rightarrow 0.8 = \frac{48}{48 + 3 + P_{cu}} \Rightarrow P_{cu} = 9KW$$

$$P_{21} = 48KW, \cos \phi_1 = 0.8 \Rightarrow S_{21} = 60KVA$$

$$\frac{P_{cu2}}{P_{cu1}} = \left(\frac{S_2}{S_1}\right)^2 \Rightarrow \frac{P_{cu2}}{9} = \left(\frac{80}{60}\right)^2 \Rightarrow P_{cu2} = 16KW$$

$$\Delta P = P_{Fe} + P_{cu} = 3 + 16 = 19KW$$



### مثال تالیفی (تبدیل ترانس به اتوترانس)

یک ترانسفورماتور تکفاز ۲۰ کیلوولت آمپر ، ۲۰۰/۵۰۰ ولت و ۵۰ هرتز را به یک اتوترانس ۲۰۰/۷۰۰ تبدیل می کنیم. توان نامی اتوترانس و جریان طرف فشار ضعیف به ترتیب برابر است با:

$$14KVA, 140A \quad (۲)$$

$$14KVA, 280A \quad (۱)$$

$$28KVA, 280A \quad (۴)$$

$$28KVA, 140A \quad (۳)$$

$$k = \frac{V_L}{V_H} = \frac{200}{700} = \frac{2}{7}$$


در نتیجه:

$$S_{Auto} = \frac{S_t}{1-k} = \frac{20}{1-\frac{2}{7}} = 28KVA$$

$$S_{Auto} = V_L I_L \Rightarrow 28000 = 200 I_L \Rightarrow I_L = 140A$$

### مثال ارشد ۹۴ (تبدیل ترانس به اتوترانسفورماتور)

یک ترانسفورماتور تکفاز 480V / 120V را به صورت اتوترانسفورماتور برای تغذیه یک بار ۱۲۰ ولت که قرار است توسط منبع ۶۰۰ ولت تغذیه شود تبدیل می کنیم. نسبت تلفات مس ترانسفورماتور به اتوترانسفورماتور، کدام است؟ توان ظاهری بار در هر دو حالت یکسان (S ≠ 0) است.

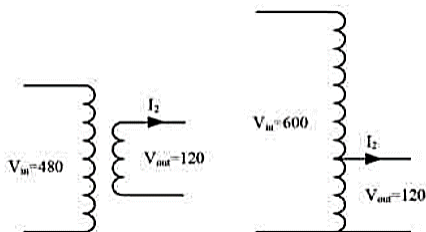

در اینجا توان بار ثابت است اما جریان سیم پیچها ثابت نیست در نتیجه تلفات مسی تغییر می کند :

$$S_{Auto} = S_t \Rightarrow 600 J_1 = 480 I_1 \Rightarrow \frac{I_1}{J_1} = \frac{5}{4}$$

$$\frac{P_{cut}}{P_{cutAuto}} = \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{25}{16}$$

**مثال تالیفی ( ترکیبی تغییر ولتاژ و تغییر ابعاد)**

یک ترانسفورماتور تک فاز در حالت بی باری وقتی از منبع ۳ کیلوولت تغذیه می گردد، جریان  $1 + j2$  آمپر و توان ۱۰۰ وات از منبع دریافت می کند، اگر ابعاد ترانس در همه جهات ۲ برابر شود و ولتاژ ورودی ۱,۵ کیلوولت گردد، مقادیر توان و جریان چه مقداری می شود؟ (مدار مغناطیسی خطی است).

$$12.5W, 0.25 + j0.5A \quad (۱)$$

$$25W, 0.25 + j0.5A \quad (۲)$$

$$12.5W, 0.5 + j1A \quad (۳)$$

$$25W, 0.5 + j1A \quad (۴)$$

چون فقط ولتاژ تغییر کرده و فرکانس و تعداد دور ثابت هستند با نصف شدن ولتاژ، تلفات یک چهارم و جریان بی باری نصف می گردد:

$$P_{Fe} = \frac{1}{4} \times 100 = 25W$$

$$I_{o.c} = \frac{1}{2} (1 + j2) = 0.5 + j1(A)$$

چون ابعاد دوبرابر شده پس تلفات و جریان بی باری نصف می شود:

$$P_{Fe} = \frac{1}{2} \times 25 = 12.5W$$

$$I_{o.c} = \frac{1}{2} (0.5 + j1) = 0.25 + j0.5$$

**مثال دکتری ۹۹ ( ترکیبی تغییر ولتاژ، فرکانس و ابعاد)**

یک ترانسفورماتور تک فاز با ولتاژ  $v = 3 \cos 2\omega t$  تغذیه می شود و جریان بی باری آن به صورت  $3 + j4$  آمپر است. در صورتی که ابعادی هسته در هر سه جهت، دو برابر و تعداد دور سیم پیچ سه برابر و ولتاژ تغذیه ترانسفورماتور به صورت  $v = 18 \cos \omega t$  باشد، جریان بی باری کدام است؟ مشخصه هسته خطی فرض می شود و از امپدانس سری اولیه چشم پوشی می شود.

$$P_f = K_f f^2 B_m^2 = K_f f^2 \left( \frac{V_{rms}}{4.44 N f A} \right)^2 \Rightarrow \frac{P_{f1}}{P_{f2}} = \left( \frac{V_1}{V_2} \right)^2 \left( \frac{N_2}{N_1} \right)^2 = \left( \frac{3}{18} \right)^2 (3)^2 \Rightarrow P_{f2} = 4P_{f1}$$

$$I_{C_2} = \frac{P_{Fe2}}{V_2} \Rightarrow I_{C_2} = \frac{4P_{Fe1}}{\frac{18}{3}V_1} = \frac{2}{3} I_{C_1}$$

$$\begin{cases} L_m = \frac{\mu N^2 A}{l} \Rightarrow \frac{L_{m2}}{L_{m1}} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 = 3^2 = 9 \\ I_m = \frac{E}{jL_m \omega} \Rightarrow \frac{I_{m2}}{I_{m1}} = \frac{E_2}{E_1} \frac{f_1}{f_2} \frac{L_{m1}}{L_{m2}} = \frac{18}{3} \times 2 \times \frac{1}{9} = \frac{4}{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_{o.c2} = 3 \times \frac{2}{3} + j4 \times \frac{4}{3} = 2 + j\frac{16}{3} (A)$$

حالا تغییر ابعاد را اعمال می کنیم.

ابعاد دو برابر شده در نتیجه جریان بی باری نصف می شود:

$$I_{o.c2} = \frac{1}{2} \left(2 + j\frac{16}{3}\right) = 1 + j\frac{8}{3} (A)$$

صفحه ۸۶

### مثال دکتری ۹۹ (هارمونیکها)

در یک ترانسفورماتور تکفاز رابطه  $\phi = 2i + i^3$  بین شار و جریان برقرار است. سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور با  $i(t) = 2 \cos \omega t$  تغذیه می شود و سیم پیچ ثانویه مدار باز است. ولتاژ القایی دو سر ثانویه چند هارمونیک دارد و دامنه بزرگترین هارمونیک غیر اصلی آن چند برابر هارمونیک اصلی است؟

$$\begin{cases} \phi = 2i + i^3 \\ i(t) = 2 \cos \omega t \end{cases} \Rightarrow \phi = 4 \cos \omega t + 8 \cos^3 \omega t$$

$$V_2 = -N_2 \frac{d\phi}{dt} = -N_2 (-4\omega \sin \omega t - 24\omega \sin \omega t \cos^2 \omega t)$$

$$V_2 = N_2 (4\omega \sin \omega t + 24\omega \sin \omega t \frac{(1 + \cos 2\omega t)}{2})$$

$$V_2 = N_2 ((4\omega + 12\omega) \sin \omega t + 12\omega \sin \omega t \cos 2\omega t)$$

$$V_2 = N_2 (16\omega \sin \omega t + 12\omega \times \frac{1}{2} (\sin 3\omega t - \sin \omega t))$$

$$V_2 = N_2 (10\omega \sin \omega t + 6\omega \sin 3\omega t)$$

در نتیجه ولتاژ دارای دو هارمونیک است و دامنه هارمونیک بزرگ  $\frac{3}{5}$  دامنه هارمونیک اصلی است.


صفحه ۹۲

### مثال دکتری ۱۴۰۰ (مثلث باز)

دو ترانسفورماتور تک فاز هر کدام دارای مقادیر اسمی  $50Hz, \frac{11}{2} kV, 250kVA$  هستند. اولیه و ثانویه

دو ترانسفورماتور مطابق شکل زیر بسته شده اند. اولیه آنها به یک منبع سه فاز ۱۱ کیلو ولت و ثانویه آن

ها به یک بار سه فاز ۲۵۰ کیلو ولت آمپر با ضریب توان ۰,۸ در ولتاژ ۲ کیلو ولت متصل است. جریان فاز در سمت ۱۱ کیلو ولت چند آمپر است؟

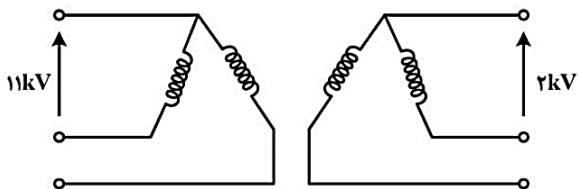

$$I_L = \frac{S_{load}}{\sqrt{3}V_L} = \frac{250}{\sqrt{3} \times 2}$$

$$VV - connection \Rightarrow I_L = I_{ph2} = \frac{250}{\sqrt{3} \times 2}$$

$$\frac{I_{ph1}}{I_{ph2}} = \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow \frac{I_{ph1}}{\frac{250}{\sqrt{3} \times 2}} = \frac{2}{11} \Rightarrow I_{ph1} = \frac{250\sqrt{3}}{33} = 13.12A$$

صفحه ۱۰۲

### مثال دکتری ۹۹ (موتور تغذیه دوگانه)

یک ماشین القایی سه فاز ۶ قطب از نوع روتور سیم پیچی شده مفروض است. استاتور این موتور از منبع ۶۰ هرتز و روتور آن نیز از منبع ۲۰ هرتز تغذیه می شود. در حالت بی باری، موتور چه سرعت و یا سرعت های (بر حسب دور بر دقیقه) می تواند داشته باشد؟ از تمامی تلفات موتور صرف نظر شود.

$$n_r = \pm \frac{120(f_1 \pm f_2)}{P} = \pm \frac{120(60 \pm 20)}{6} = \pm 1600, \pm 800rpm$$

### مثال دکتری ۱۴۰۰ (موتور تغذیه دوگانه)

از یک ماشین القایی روتور سیم پیچی شده ۴ قطب به عنوان تغیردهنده فرکانس استفاده می شود. استاتور این موتور از یک منبع سه فاز ۵۰ هرتز تغذیه می شود. باری به حلقه های لغزان روتور متصل است. سرعت های ممکن که در آنها روتور می تواند بار مزبور را در فرکانس ۲۵ هرتز تامین کند، چند دور بر دقیقه است؟

$$n_r = \pm \frac{120(f_1 \pm f_2)}{P} = \pm \frac{120(50 \pm 25)}{4} = \pm 2250, \pm 750rpm$$

**مثال دکتری ۱۴۰۰ (تعویض شدن توالی فازها)**

یک موتور القایی سه فاز ۶ قطبی ۵۰ هرتز با لغزش ۲ درصد می چرخد. اگر توالی فاز سیم پیچ استاتور عوض شود، سرعت میدان مغناطیسی گردان نسبت به بدنه روتور، بلافاصله بعد از تعویض توالی فاز، چند دور بر دقیقه خواهد بود؟

$$n_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{rpm}$$

$$n_r = n_s(1-s) = 1000(1-0.02) = 980 \text{rpm}$$

$$N = n_s + n_r = 1000 + 980 = 1980 \text{rpm}$$

**مثال دکتری ۹۹ (ولتاژ القایی در روتور)**

یک موتور القایی سه فاز ۶ قطب، ۵۰ هرتز با روتور سیم بندی شده از یک منبع ولتاژ سه فاز با ولتاژ خط  $220\sqrt{3}$  تغذیه می شود. هر دو سیم پیچ روتور و استاتور آن به صورت ستاره بسته شده اند و نسبت دور بر فاز آن ها  $\frac{N_s}{N_r} = 2$  است. این موتور در سرعت ۹۵۰ دور در دقیقه کار می کند. ولتاژ القا شده در هر فاز روتور، چند ولت است؟

$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s} = \frac{1000 - 950}{1000} = 0.05$$

$$\frac{E_{1ph}}{E_{rph}} = \frac{N_1}{sN_2} = \frac{a}{s} \Rightarrow \frac{220}{E_{rph}} = \frac{2}{0.05} \Rightarrow E_{rph} = 5.5V$$

**مثال دکتری ۱۴۰۰ (حالات خاص راندمان)**

در یک موتور القایی سه فاز که باری را در لغزش ۳٪ می چرخاند، تلفات اهمی استاتور و تلفات اهمی روتور با هم برابرند. با صرف نظر کردن از سایر تلفات، بازده موتور کدام است؟

$$\eta = \frac{1-s}{1+s} = \frac{1-0.03}{1+0.03} = \frac{97}{103}$$

**مثال دکتری ۹۹ (توازن توان در حالت روتور قفل شده)**

یک موتور القایی سه فاز ۴ قطب ۵۰ هرتز در آزمایش روتور قفل شده ۳۰ کیلووات توان دریافت می‌کند. در این ماشین، مقاومت استاتور با مقاومت روتور انتقال یافته به استاتور برابر است. گشتاور راه اندازی موتور چند نیوتون متر است؟ از جریان تحریک ماشین در حالت روتور قفل شده چشم‌پوشی شود.

$$P_{Fe} \approx 0$$

$$P_2 = P_{mech} = P_{conv} = 0$$

$$R_1 = R_2' \Rightarrow P_{cun} = P_{jm}$$

$$P_1 = P_{BR} = P_{cun} + P_{jm} = P_{jm} + P_{jm} = 30KW \Rightarrow P_{jm} = 15KW$$

$$n_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500rpm$$

$$T_{ag} = \frac{P_{ag}}{\omega_s} = \frac{60P_{ag}}{2\pi n_s} = \frac{60 \frac{P_{jr}}{s}}{2\pi n_s} \Rightarrow T_s = \frac{60P_{jr}}{2\pi n_s} = \frac{60 \times 15000}{2\pi \times 1500} = \frac{300}{\pi} = 95.54 N.m$$

**مثال ارشد ۹۹ (توازن توان.....)**

یک موتور القایی سه فاز ۱۵ کیلووات، ۴۰۰ ولت، ۴ قطب ۵۰ هرتز با اتصال ستاره زیر بار کامل با گشتاور الکترومغناطیسی ۱۰۰ نیوتن متر کار می‌کند. مقاومت هر فاز استاتور یک اهم است. جریان بی باری موتور ۸ آمپر، توان ورودی در حالت بی باری ۱،۵ کیلو وات و تلفات هسته ۸۰۸ وات است. سرعت موتور در بار کامل چند دور بر دقیقه است؟

$$P_{ag} = T_{ag} \omega_s = T_{ag} \frac{2\pi n_s}{60} = 100 \times \frac{2\pi \times 1500}{60} = 15707.5W$$

$$P_{NL} = P_{mech} + 808 + 3R_1 I_{NL}^2 = P_{mech} + 808 + 3 \times 1 \times 1^2 \Rightarrow P_{mech} = 500W$$

$$P_{conv} = P_2 + P_{mech} = 15500W$$

$$P_{jr} = P_{ag} - P_{conv} = 202.5W$$

در نتیجه:

$$P_{jr} = sP_{ag} \Rightarrow s = 0.01289$$

$$n_r = n_s (1 - s) = 1500(1 - 0.01289) = 1480rpm$$

**مثال دکتری ۱۴۰۰ (توازن توان در حالت بی باری)**

یک موتور القایی ۵ اسب بخار، ۶ قطب، سه فاز، ۵۰ هرتز، در لغزش ۲،۲ درصد کار می کند. زمانی که موتور بار معمول خود را دارد، ۱۱،۵ آمپر جریان کشیده و توان ورودی آن ۳۵۰۰ وات است. وقتی ماشین بی بار کار می کند، ۴،۴ آمپر جریان کشیده و توان ورودی ۲۰۰ وات است. از تلفات مکانیکی و هسته چشم‌پوشی می شود، گشتاور خروجی موتور چند نیوتن متر است؟  
در حالت بی باری:

$$P_1 = P_{cus} = 3R_1 I_1^2 \Rightarrow R_1 = \frac{200}{3 \times 4.4^2} = 3.44 \Omega$$

در حالت معمول بار:

$$P_{cus} = 3R_1 I_1^2 \Rightarrow P_{cus} = 3 \times 3.44 \times 11.5^2 = 1365 W$$

$$P_{ag} = P_1 - P_{cus} = 3500 - 1365 = 2135 W$$

$$P_{mec} = 0 \Rightarrow T_{ag} = T_{conv} = T_2 = \frac{60 P_{ag}}{2\pi n_s} = \frac{60 \times 2135}{2\pi \times 1000} = 20.39 N.m$$

**مثال ارشد ۱۴۰۰ (توازن توان....)**

یک موتور القایی قفس سنجایی ۸ قطبی، ۶۰ هرتز با اتصال مثلث مفروض است. مقاومت هر فاز استاتور، ۳ اهم است. در حالتی که سرعت نسبی میدان گردان استاتور و محور روتور  $3\pi \frac{rad}{s}$  است، تلفات کل روتور یک کیلو وات و جریان فاز استاتور ۱۰ آمپر است. توان فاصله هوایی و توان کل ورودی به موتور به ترتیب (از راست به چپ) چند کیلووات هستند؟

$$\begin{cases} \omega_s - \omega_r = s\omega_s = 3\pi \frac{rad}{s} \\ n_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{8} = 900 rpm \Rightarrow \omega_s = \frac{2\pi n_s}{60} = 30\pi \end{cases} \Rightarrow s = 0.1$$

$$P_{jr} = sP_{ag} = 1 KW \Rightarrow P_{ag} = 10 KW$$

$$P_{cus} = 3R_1 I_1^2 = 3 \times 3 \times 10^2 = 900 W$$

اگر از تلفات آهنی صرف‌نظر کنیم:

$$P_1 = P_{cus} + P_{ag} = 10.9 KW$$

### مثال ارشد ۱۴۰۰ (آزمایش قفل روتور و گشتاور)

یک موتور القایی قفسه سنجایی سه فاز، ۴ قطب، ۵۰ هرتز، ۴۰۰ ولت (ولتاژ خط) با اتصال ستاره، در آزمایش روتور قفل با ولتاژ ۲۰۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز جریان خط ۲۰ آمپر را از شبکه می کشد و توان اندازه گیری شده در این حالت ۸٫۷ کیلو وات است. اگر مقاومت اندازه گیری شده از دو سر ترمینال استاتور ۲ اهم باشد، گشتاور راه اندازی موتور در شرایط تغذیه با ولتاژ و فرکانس نامی چند نیوتن متر است؟

$$\left\{ \begin{aligned} R_{BR} &= \frac{P_{BR_{3\phi}}}{3I_{BR_{PH}}^2} = \frac{8700}{3 \times 20^2} = 7.25 \Omega \approx R_1 + R'_2 \Rightarrow R'_2 = R_{BR} - R_1 = 6.25 \Omega \\ Z_{BR} &= \frac{V_{BR_{PH}}}{I_{BR_{PH}}} = \frac{200}{20} = \frac{10}{\sqrt{3}} \Omega \end{aligned} \right.$$

$$V_{th} = V_1 = \frac{400}{\sqrt{3}} V$$

$$T_s = \frac{3}{\omega_s} R'_2 \frac{V_{th}^2}{(R_{th} + R'_2)^2 + (X_{th} + X'_2)^2} = \frac{3}{\omega_s} R'_2 \frac{V_{th}^2}{Z_{BR}^2} = \frac{3}{50\pi} \times 6.25 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{10}\right)^2 = \frac{600}{\pi} N.m$$

### مثال تالیفی (لغزش در گشتاور و توان ماکزیمم)

در یک موتور القایی سه فاز ۴ قطب ۵۰ هرتز اگر امپدانس روتور  $0.1 + j0.15$  اهم در هر فاز باشد به ترتیب در چه لغزشی گشتاور ماکزیمم و توان ماکزیمم اتفاق می افتد؟ (از امپدانس استاتور صرف نظر شود).

$$0.56 \text{ و } 0.56(4) \quad 0.36 \text{ و } 0.56(3) \quad 0.56 \text{ و } 0.66(2) \quad 0.36 \text{ و } 0.66(1)$$

$$s_m = \frac{R_2}{X_2} = \frac{0.1}{0.15} = \frac{2}{3} = 0.667$$

$$s_{Pm} = \frac{s_m}{s_m + \sqrt{s_m^2 + 1}} = \frac{0.667}{0.667 + \sqrt{0.667^2 + 1}} = 0.36$$

سرعت را در هر دو حالت بیابید.



**مثال دکتری ۹۹ (شرط گشتاور ثابت)**

یک موتور القایی سه فاز روتور سیم پیچی شده، ۶۰ هرتز، چهار قطبی یک بار با گشتاور ثابت را با سرعت ۱۷۱۰ دور بر دقیقه می چرخاند. مقاومت سیم پیچ روتور به ۵ برابر مقدار فعلی افزایش داده می شود. با فرض ثابت ماندن شار فاصله هوایی و  $sX_2 \ll r_2$ ، سرعت موتور چند دور بر دقیقه می شود؟

$$s_1 = \frac{n_s - n_{r1}}{n_s} = \frac{1800 - 1710}{1800} = \frac{1}{20}$$

$$\frac{R_{2_1}}{s_1} = \frac{R_{2_2}}{s_2} \Rightarrow \frac{R_{2_1}}{s_1} = \frac{5R_{2_1}}{s_2} \Rightarrow s_2 = 5s_1 = 5 \times \frac{1}{20} = \frac{1}{4} = 0.25$$

$$n_{r2} = n_s(1 - s_2) = 1800(1 - 0.25) = 1350 \text{ rpm}$$

**مثال دکتری ۹۹ (نسبت تلفات اهمی و نسبت گشتاورها)**

در یک موتور القایی سه فاز، تلفات اهمی روتور در گشتاور ماکزیمم ۵ برابر تلفات اهمی روتور در گشتاور بار کامل است. در این ماشین، گشتاور ماکزیمم چند برابر گشتاور نامی است؟ از امیدانس استاتور صرف نظر شود.

$$\left( \frac{P_{cur_{r_{max}}}}{P_{cur_n}} = \left( \frac{I_{T_{max}}}{I_n} \right)^2 = d = 5 \right) \Rightarrow \frac{s_m}{s_n} = \sqrt{2d - 1} = \sqrt{9} = 3 \Rightarrow s_m = 3s_n$$

$$\frac{T_n}{T_m} = \frac{2S_n S_m}{S_m^2 + S_n^2} \Rightarrow \frac{T_n}{T_m} = \frac{2S_n S_m}{S_m^2 + S_n^2} = \frac{2s_n(3s_n)}{(3s_n)^2 + s_n^2} = \frac{6}{10} \Rightarrow \frac{T_m}{T_n} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$$

**مثال دکتری ۱۴۰۰ (راه اندازی ستاره مثلث و اتوترانس)**

در یک موتور القایی در حالت روتور قفل شده، وقتی ولتاژ اسمی بدان اعمال می شود، جریان ۵ برابر جریان بار کامل و لغزش بار کامل ۴ درصد است. در راه اندازی با کلید ستاره مثلث و اتوترانس با سر سیم های ۵۰ درصد، گشتاور راه اندازی به ترتیب (از راست به چپ) چند درصد گشتاور بار کامل است؟ در راه اندازی با اتوترانس:

$$\frac{T_s}{T_{FL}} = k^2 \left( \frac{I_{sc}}{I_{FL}} \right)^2 s_{FL} = 0.5^2 \times 5^2 \times 0.04 = 0.25$$

در راه اندازی با روش ستاره مثلث:

$$\frac{T_s}{T_{FL}} = \frac{1}{3} \left( \frac{I_{sc}}{I_{FL}} \right)^2 \quad s_{FL} = \frac{1}{3} \times 5^2 \times 0.04 = 0.33$$

### غلطها و تغییرات

صحیح	غلط	خط	صفح ه
$P_h = S_{loop} V_{core} f = (2.4 \times 200) \times (25 \times 10^{-4}) \times (0.8 \times 10^{-4}) \times 50 = 48w$	$P_h = S_{loop} V_{core} f = (2.4 \times 200) \times (0.8 \times 10^{-4}) \times 50 = 48w$	۸	۱۴
5KVA, $\cos\phi=0.8lag$	5KVA, $\cos\phi=0$	۱	۱۸
$V_3 = 100v$	$V_2 = 100v$	۳	۱۹
تلفات آهنی ۱,۴۷	تلفات ۱,۴۷	۲	۳۳
$\begin{cases} P_{o.c} = P_{Fe} = 460.8W \\ P_{s.c} = P_{cun} = 720W \end{cases}$	$\begin{cases} P_{o.c} = P_{Fe} = 720W \\ P_{s.c} = P_{cun} = 460.8W \end{cases}$	۸	۳۵
باید $S_n, V_n, I_n$ و $a$ (توان ظاهری نامی، ولتاژ نامی و جریان نامی و نسبت تبدیل) را به عدد "یک" تبدیل نمود.	باید $S_n, V_n, I_n$ (توان ظاهری نامی، ولتاژ نامی و جریان نامی) را به عدد "یک" تبدیل نمود.	۹	۳۶
$\begin{cases} S_A = \frac{S_{nA}}{S_{nA} + S_{nB} + \dots} S_L \frac{Z_{eqp,U}}{Z_{Ap,U}} \\ S_B = \frac{S_{nB}}{S_{nA} + S_{nB} + \dots} S_L \frac{Z_{eqp,U}}{Z_{Bp,U}} \\ S_C = \frac{S_{nC}}{S_{nA} + S_{nB} + \dots} S_L \frac{Z_{eqp,U}}{Z_{Cp,U}} \end{cases}$	$\begin{cases} S_A = \frac{S_{nA}}{S_{nA} + S_{nB} + \dots} S_L \frac{Z_{eqp,U}}{Z_{Ap,U}} \\ S_B = \frac{S_{nA}}{S_{nA} + S_{nB} + \dots} S_L \frac{Z_{eqp,U}}{Z_{Bp,U}} \\ S_C = \frac{S_{nA}}{S_{nA} + S_{nB} + \dots} S_L \frac{Z_{eqp,U}}{Z_{Cp,U}} \end{cases}$	۵ ۶	۵۷
$\frac{S_{nA} \angle +36.8^\circ}{\vec{S}_B}$	$\frac{S_{nA} \angle -36.8^\circ}{\vec{S}_B}$	۱۰	۵۸
$\vec{S}_B = 1.22 S_{nA} \angle +28.54^\circ$	$\vec{S}_B = 1.22 S_{nA} \angle -28.54^\circ$	۱۲	۵۸
$\frac{V'_2}{220} = \frac{40}{50}$	$\frac{V'_1}{220} = \frac{40}{50}$	۱۷	۷۷
طبق نکته صفحات قبل	طبق نکته بالا	۶	۹۲
... به کار ببریم تلفات ترانس چه تغییری می کند؟	... به کار ببریم ابعاد ترانس چه تغییری می کند؟	۱۸	۹۲
$s = \frac{n_s + n_r}{n_s} = \frac{1800 + 720}{1800}$	$s = \frac{n_s + n_r}{n_s} = \frac{1800 + 750}{1800}$	۱۹	۱۱۱
$\frac{120 \times 50}{6} (1 - 0.033)$	$\frac{120 \times 50}{60} (1 - 0.033)$	۵	۱۰۵
$(sX_L - \frac{X'_c}{s})^2 = 0$	$(sX_L - \frac{X'_c}{s})^2 = 1$	۸	۱۱۶

یک موتور القایی ۲ قطب ۵۰ هرتز و ۳۸۰ ولت با اتصال مثلث	یک موتور القایی ۲ قطب ۵۰ هرتز با اتصال مثلث	۲	۱۱۸
با توجه به نمودار توازن توان :	با توجه به نمودار توازن توان و صفر بودن تلفات مسی و آهنی استاتور:	۱۱	۱۲۴
لغزش	لرزش	۱۹	۱۲۴
$s = 1$	$s = 0$	آخر جدول	۱۲۷
$\Rightarrow \left(\frac{960}{800}\right)^2 = \frac{0.04}{0.2} \frac{0.04 + R_{ext}}{0.04}$	$\Rightarrow \left(\frac{800}{960}\right)^2 = \frac{0.2}{0.04} \frac{0.04 + R_{ext}}{0.04}$	آخر	۱۵۲

### جملات یا عباراتی که در ورژن جدید اضافه می شوند:

عبارت یا جمله	بعد از خط	صفحه
آیا همیشه کاهش تلفات مساوی با افزایش راندمان است؟	۱۰	۲۹
اگر آزمایش بی باری در ولتاژ نامی و آزمایش اتصال کوتاه در جریان نامی انجام نشود آنگاه:	۸	۳۰
$\frac{P_{cu2}}{P_{cu1}} = \left(\frac{I_2}{I_1}\right)^2 = \left(\frac{S_2}{S_1}\right)^2$ و $\frac{P_{Fe1}}{P_{Fe2}} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2$		
در محاسبه قدرت قطع کلیدها و وسایل حفاظتی لازم است تا جریان اتصال کوتاه دائم محاسبه گردد.	۱۰	۴۱
ولتاژ اتصال کوتاه در این مثال چند ولت است؟ جریان اتصال کوتاه چند پریونیت است؟	۹	۴۲
فرمول دیگر محاسبه به صورت زیر می باشد:	۱۲	۵۷
$S_A = \frac{\frac{S_{nA}}{Z_{Ap,U}}}{\frac{S_{nA}}{Z_{Ap,U}} + \frac{S_{nB}}{Z_{Bp,U}} + \dots} S_L$		
۶- مفهوم heavy load , ligh load در ترانسفورماتورها چیست؟ ۷- یک پلاک ترانسفورماتور روغنی و یک پلاک ترانسفورماتور خشک را بررسی کنید. ۸- ترانس سیه فاز مثلث ۴ سیمه چیست؟ ۹- در مورد تاثیر هارمونیک روی جریان و شار و ولتاژ در اتصالهای ستاره، مثلث و زیگزگ تحقیق کنید.	آخر	۹۲
آیا می توان ژنراتور القایی مستقل از شبکه داشت؟	۱۳	۱۰۳

چرا باید سیم پیچ های استاتور نسبت به بدنه عایق شوند اما میله های روتور نیاز به عایق بندی ندارند؟	۱۱	۱۱۱
معمولا مقدار جریان راه اندازی بر روی پلاک موتورها با KVA CODE نمایش داده می شود. عبارتهای FLA, LRA, $I_A / I_N$ در پلاک موتورها هر کدام چه مفهومی دارند؟	۵	۱۱۹
در حالتهای اورلود و اور دیزاین رابطه بین جریان حالت ستاره و مثلث چه تغییری می کند؟	آخر	۱۱۹
$\eta = 1 - \frac{4s}{1+2s} = \frac{1-2s}{1+2s}$	۹	۱۲۶
۷- چرا در موتورهای با قابلیت کار در دو حالت ستاره و مثلث، فقط یک توان و یک سرعت نوشته می شود؟ ۸- نقطه کار ماشینهای القایی، سنکرون ، دی سی و ترانس در کدام ناحیه(خطی، زائویی، اشباع) است؟ برای هر کدام جداگانه دلیل بیاورید. ۹- در درایوهای موتورهای القایی مفهوم speed search چه مفهومی دارد؟	آخر	۱۷۸